


PLATFORM α

FineWeld MIG 190

ИНВЕРТОРНЫЙ СВАРОЧНЫЙ АППАРАТ

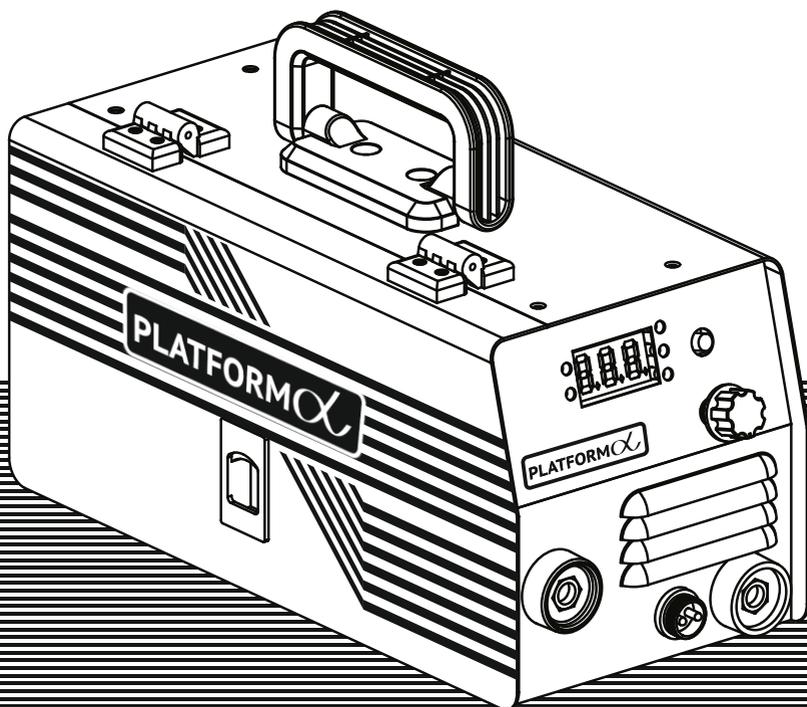

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Благодарим вас за приобретение сварочного инверторного аппарата. Продукция под торговой маркой «Platforma» постоянно совершенствуется и улучшается. При покупке проверяйте сварочный инверторный аппарат на работоспособность пробным запуском, а также проверяйте комплектацию согласно руководству по эксплуатации.

Перед началом работ внимательно изучите руководство по эксплуатации. В процессе эксплуатации соблюдайте требования настоящего руководства, чтобы обеспечить оптимальное функционирование сварочного аппарата и продлить срок его службы. Сохраните настоящее руководство и сделайте его доступным другим пользователям.

Техническое обслуживание и ремонт, должны производиться только квалифицированным персоналом в специализированных сервисных центрах.

Сварочный инверторный аппарат может иметь некоторые отличия от настоящего руководства, связанные с изменением конструкции, не влияющие на условия его монтажа и эксплуатации.

Основные сведения об аппарате

Сварочный инверторный полуавтомат с функцией ручной дуговой сварки (инвертор) предназначен для ручной дуговой сварки MMA стальных металлоконструкций из низкоуглеродистых и низколегированных сталей штучными электродами с покрытием всех видов и размеров от 2.0 до 4.0 мм., а также для сварки MIG/NoGas изделий из нержавеющей стали плавящимся электродом (проволокой) размером 0.8 - 1.0 мм без газа порошковой проволокой (с флюсом).

Инверторные сварочные полуавтоматы используются для сварки изделий с повышенными требованиями к внешнему виду и форме шва. Инвертор предназначен для работы от однофазной сети 220В ($\pm 15\%$). Использование инвертора по назначению предполагает соблюдение инструкций по эксплуатации, а также необходимому техническому обслуживанию. Сварочный инвертор предназначен для работы в условиях умеренного климата при температуре от -10 до +40 °С и относительной влажности воздуха не более 80%.

Транспортировка инструмента производится в закрытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки грузов, действующих на транспорте данного вида.

Комплектация

Сварочный аппарат	1
Сварочная горелка в сборе	1
Электродный держатель с силовым кабелем	1
Кабель-масса с зажимом	1
Катушка самозащитной проволоки AWS E71T-GS д.1 мм	1
Инструкция-паспорт	1

Меры безопасности

Внимание! Оператор хорошо должен знать меры безопасного использования инвертора, помнить о рисках, связанных с процессом сварки и соблюдать соответствующие нормы защиты и безопасности.

Применение сварочного инвертора разрешается только в соответствии с назначением, указанным в руководстве по эксплуатации.

При эксплуатации сварочного инвертора необходимо соблюдать все требования руководства по эксплуатации, не подвергать его ударам, перегрузкам, воздействию грязи и нефтепродуктов.

Перед проведением каких-либо работ по ремонту, монтажу или сервисному обслуживанию, всегда отключайте сварочный инвертор от сети питания. Обязательно удостоверьтесь, что электрическая розетка к которой подключается инвертор заземлена.

При эксплуатации инвертора должны соблюдаться следующие правила:

- работать только с использованием индивидуальных средств защиты: маска сварщика, перчатки, средства защиты органов дыхания;
- не следует использовать инвертор в помещениях с повышенной влажностью, а также под дождем;
- не допускать натягивания, перекручивания и попадания под различные грузы шнура питания, соприкосновения его с горячими и масляными поверхностями (шнур питания следует подвешивать);
- не использовать при работе силовые провода с поврежденной изоляцией или плохими контактами, а также не использовать инвертор с поврежденным сетевым шнуром.
- не проводить сварочные работы на контейнерах, трубах и резервуарах которые содержали или содержат жидкие или газообразные опасные вещества;
- не проводить сварочные работы на резервуарах под давлением.

При проведении сварочных работ необходимо обеспечить достаточную вентиляцию рабочей зоны, предусмотрите использование специальной вытяжки для удаления вредных газов, образующихся в процессе сварочных работ.


Избегайте контактов с открытыми токоведущими проводами сварочного инвертора, а также прямого контакта со сварочным контуром, так как даже в режиме холостого хода напряжение вырабатываемое инвертором опасно.

Не используйте и не храните сварочный инвертор в помещениях со взрывоопасной, а также химически активной средой, разрушающей металлы и изоляцию.

Используйте защитную маску с соответствующими световыми фильтрами для защиты глаз от сильного сварочного излучения производимого сварочной дугой.

Не рекомендуется использовать сварочный инвертор лицам, использующим жизненно необходимую электронную аппаратуру, такую как регулятор сердечного ритма.

Общий вид и устройство

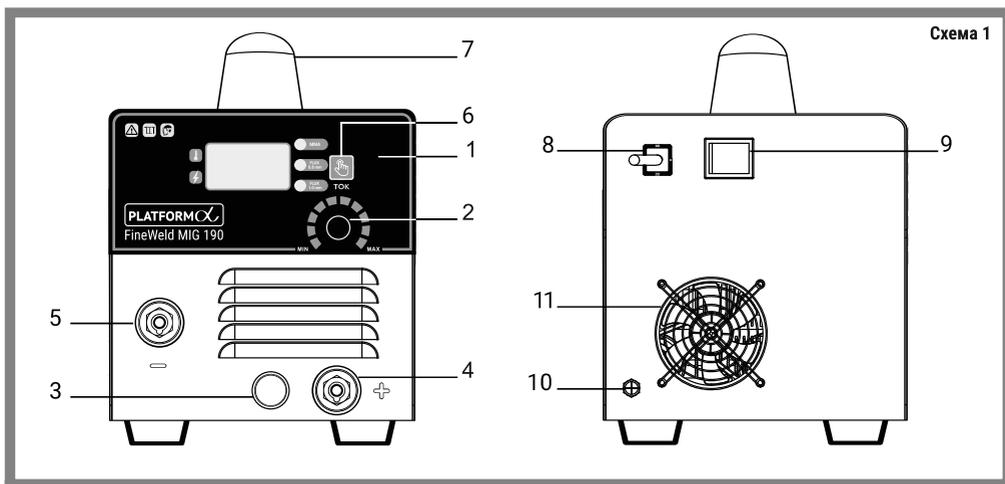

1. Панель управления
2. Регулировка сварочного тока
3. Разъем для подключения сварочной горелки
4. Разъем «+» для подключения силового кабеля с электрододержателем
5. Разъем «-» для подключения силового кабеля с зажимом

6. Кнопка выбора режима сварки
7. Рукоятка для транспортировки
8. Шнур питания
9. Кнопка включения
10. Клемма заземления
11. Вентилятор охлаждения

Сварочный инвертор выполнен в металлическом корпусе с вентиляционными отверстиями на боковых и передней стенках и снабжен вентилятором охлаждения (сх. 1, поз. 11) для отведения излишнего тепла.


В передней части находятся разъемы для подключения силовых проводов MMA (сх.1, поз. 4, 5), а также разъем для подключения сварочной горелки MIG/NoGas (сх. 1, поз. 3), регулировка сварочного тока (сх. 1, поз. 2), панель управления (сх.1, поз. 1) и кнопки выбора режима сварки.

На боковой панели скрытый под внешней крышкой корпуса расположен механизм подачи сварочной проволоки, шкив а также подающий механизм сварочной проволоки.

Технические характеристики

Напряжение/частота, В/Гц	220 \pm 10%/~50
Макс. потребляемый ток, А	MIG:32.7;MMA:38.4
Диапазон сварочного тока, А	MIG:50-190;MMA:20-190
Макс. сварочный ток, А	190
Макс. потребляемая мощность, кВт	MIG:7.2;MMA:8.5
КПД, %	85
Диаметр электродов, мм	2.0-4.0
Диаметр сварочной проволоки, мм	0.8-1.0
Степень защиты	IP21S
Класс изоляции	F
Вес, кг	5.2
Габаритные размеры, мм	320*200*195

*Рабочий цикл: Указывает время, в течении которого сварочный аппарат может вырабатывать соответствующий ток. Выражается в %, исходя из 10 мин. за цикл.

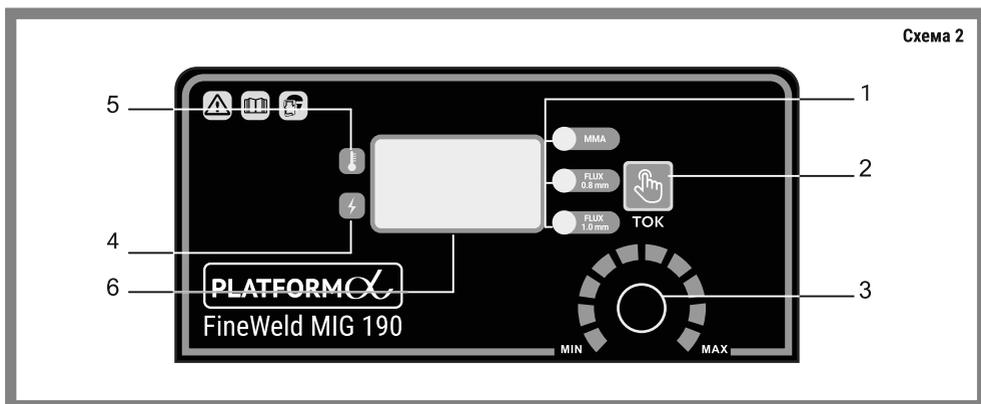

1. Индикация режимов сварки: MMA / FLUX-0.8 / FLUX-1.0
2. Кнопка выбора режима сварки
3. Регулировка сварочного тока
4. Индикатор включения
5. Индикация термозащиты
6. Информативный дисплей

Режимы сварки

MMA

MMA - режим для MMA сварки

FLUX
0.8 mm

FLUX-0.8 - режим для использования сварочной проволоки с флюсом без газа диаметром 0.8 мм.

FLUX
1.0 mm

FLUX-1.0 - режим для использования сварочной проволоки с флюсом без газа диаметром 1.0 мм.

Подключение силовых проводов MMA и сварочной горелки MIG/ NoGas:

- силовой провод с электродержателем должен подключаться к разъему «+» (сх. 1, поз. 4), за исключением случаев использования кислотных электродов (перед подключением необходимо ознакомиться с информацией на упаковке с электродами);
- силовой провод с зажимом подключается к разъему «-» (рис. 1, поз. 5), а зажимом крепится как можно ближе к месту сварки.
- сварочная горелка MIG/NoGas подключается к разъему (рис. 1, поз. 3) на передней панели, в данном случае полярность определяется подключением силового кабеля с зажимом к клеммам «+» или «-».

Внимание! При подключении силовых проводов проверьте надежность подключения, это исключит потерю мощности и продлит срок службы. Не используйте силовые провода длиной более 10 метров.

Не используйте металлические детали, не являющиеся частью свариваемой заготовки, для удлинения обратной цепи, так как это приведет к снижению качества сварки.

Подготовка к работе

Внимание! Запрещается начинать сварочные работы инвертором, не выполнив требований по технике безопасности.

Продолжительность службы сварочного инвертора и его безотказная работа во многом зависит от правильного обслуживания, своевременного устранения неисправностей и соблюдения правил хранения.

После транспортировки инвертора в зимних условиях, перед включением, необходимо выдержать его при комнатной температуре не менее 2-х часов до полного высыхания конденсата.

Установите инвертор на ровную поверхность, исключите загромождение вентиляционных отверстий на корпусе для равномерного охлаждения во время работы, в процессе сварочных работ следите за тем, что бы на инвертор не попадали пыль, грязь и капли металла. Не подвергайте его воздействию паров кислот и подобных агрессивных сред.

Для начала работы выберите необходимый режим сварки нажав на кнопку (сх. 2, поз. 1), в зависимости от используемой сварочной проволоки или электродов предусмотрено несколько режимов.

Режим сварки MMA

При сварке MMA электрод необходимо зажимать в электрододержателе силового кабеля поставляемого в комплекте с инвертором, подключите данный кабель к быстрозажимному разъему «+» или «-» (сх. 1 поз. 4, 5) в зависимости от типа электродов.

Всегда следуйте инструкции производителя электродов, указанной на упаковке, в инструкции обычно указаны, оптимальный ток сварки и полярность подключения силовых проводов.

После подключения сварочного инвертора к сети, для включения необходимо перевести выключатель (сх. 1, поз. 9) в положение «вкл.», после чего загорится индикатор включения (сх. 2, поз. 4).

Выбор режима MMA устанавливается нажатием на кнопку выбора режима сварки (сх. 1, поз. 6), при этом загорится соответствующее индикатор выбранного режима работы.

Ток сварки необходимо выбирать в зависимости от свариваемого материала и диаметра электрода (Таблица №1).

Необходимое значение сварочного тока можно установить с помощью регулировки (сх. 1, поз. 2).

Таблица 1

Диаметр электрода, мм	Ток сварки	
	минимальный	максимальный
1,6	20	50
2,0	40	80
2,5	60	110
3,2	80	160
4,0	120	200

Внимание! Качество сварного шва зависит не только от силы тока, но и от других параметров, таких как диаметр и качество электродов, длина дуги, скорости сварки и положения сварщика, а также от состояния электродов, которые должны храниться в упаковке и быть защищены от сырости.

Чтобы начать сварку в режиме MMA необходимо прикоснуться к месту сварки концом электрода, при этом движение руки должно быть похоже на то, как Вы зажигаете спичку. Не стучите электродом по рабочей поверхности при попытках зажечь дугу, так как это может привести к его повреждению и в дальнейшем только затруднит зажигание.


Как только произойдет зажигание дуги, держите электрод на расстоянии от рабочей поверхности равном диаметру электрода. Старайтесь соблюдать это расстояние во время всего цикла сварки. Во время сварки держите электрод под углом 20-30 °.

При окончании сварки, отведите электрод немного назад для заполнения сварочного кратера, а затем резко поднимите его до исчезновения дуги.

Режим сварки MIG/NoGas

Перед началом работы, при отключенном от питающей сети инверторе проверьте правильность и надежность подключения силового кабеля и сварочной горелки.

Установите катушку с сварочной проволокой на шкиф, так что бы при подаче проволоки катушка вращалась против часовой стрелки, для этого необходимо открутить фиксатор шкива, установить катушку и зафиксировать ее в обратной последовательности, пропустите сварочную проволоку в отверстие для протяжки проволоки, после чего пропустите проволоку через механизм протяжки:

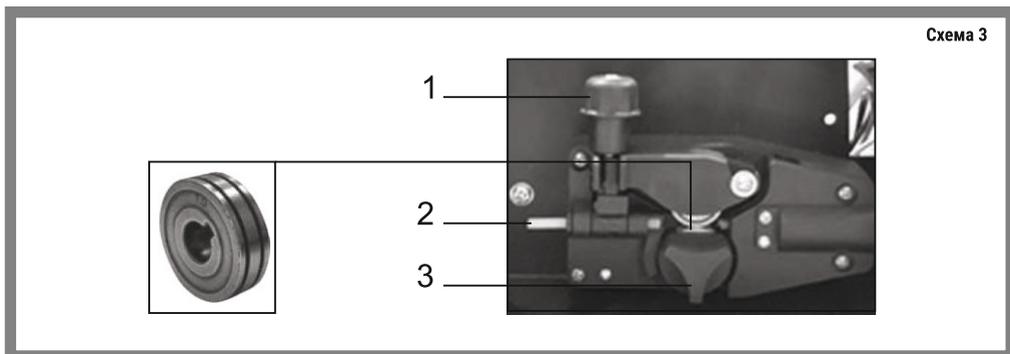

- открутить фиксатор изменения усилия зажатия (сх. 3, поз. 1) и открыть прижимной механизм подачи проволоки отведя его вверх;

- проверьте, что бы размер канавки ролика на прижимном механизме соответствовал диаметру используемой сварочной проволоки, при необходимости поменяйте положение ролика открутив фиксатор ролика (сх. 3, поз. 3) против часовой стрелки;

- пропустите проволоку внутри направляющей трубки (сх. 3, поз. 2) и дальше в механизм подачи;

- опустите прижимной механизм и установите необходимое усилие прижима ролика поворотом фиксатора (сх. 3, поз. 1);

- подключите инвертор к сети и включите его выключателем (сх. 1, поз. 9), снимите у сварочной горелки сопло и открутите сварочный наконечник, после чего нажмите и удерживайте курок горелки до того момента пока проволока не выйдет из держателя наконечника на 10-15 мм.

- убедитесь в соответствии отверстия наконечника диаметру сварочной проволоки, закрутите наконечник и установите сопло обратно на горелку.

Установите необходимую величину сварочного тока исходя из параметров используемой проволоки и свариваемого материала регулировкой (сх. 1, поз. 2).

Для начала сварки в режиме MIG/NoGas нажмите на курок горелки, зажгите дугу и приступайте к сварке. Нажатая кнопка обеспечивает подачу электродной проволоки.

Работа со сменной полярностью


Обратная полярность. Изначально силовой контакт сварочной горелки подключается к разъему «+» на передней панели инвертора. Обратная полярность применяется при сварке изделий из тонколистовой стали с нержавеющими, легированными и высокоуглеродистыми сталями, которые очень чувствительны к перегреву.

Прямая полярность. Во время работы большая часть тепла концентрируется на самом изделии, из-за чего происходит углубление корня шва. Для смены полярности с обратной на прямую необходимо переключить силовой провод с разъема «+» на разъем «-». А кабель с зажимом массы в данном случае подсоединить к детали, подключив силовой кабель в клемму «+» на передней панели.

По завершению работ:

- отвести сопло горелки от шва, прервав сварочную дугу;
- отпустить курок горелки для прекращения подачи электродной проволоки;
- перевести выключатель (сх. 1, поз.9) в положение «OFF» - выключено.

Параметры сварочных швов

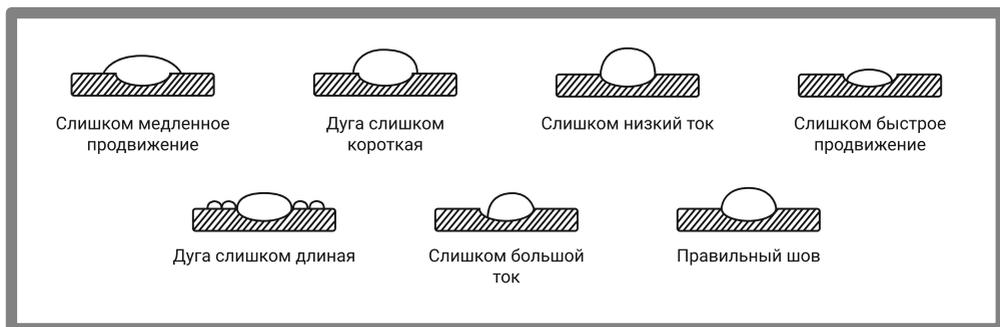

Если инвертор не используется, его необходимо хранить в сухом, хорошо проветриваемом месте, не допуская попадания на него влаги, коррозионно - опасных или токсичных газов.

Техническое обслуживание

Необходимо проводить регулярный осмотр внутренних узлов инвертора в зависимости от частоты использования и степени запыленности рабочего пространства. Удаляйте накопившуюся пыль с внутренних частей инвертора только при помощи сжатого воздуха низкого давления (не более 10 Бар). Не направляйте струю сжатого воздуха на электронные платы, производите их очистку мягкой щеткой. После окончания очистки инвертора от пыли поместите внешний корпус на место и хорошо зафиксируйте его крепежными винтами.

Внимание! Перед очисткой инвертора обязательно отключите его от сети.

После завершения работы извлеките электрод из электрододержателя.

Необходимо производить проверку силовых проводов и шнура питания на наличие возможных повреждений, частота проверок зависит от того насколько часто используется инвертор.

Возможные неисправности и методы их устранения

В случае неудовлетворительной работы инвертора перед обращением в сервисный центр проверьте следующее:

Убедитесь, что сварочный ток, соответствует диаметру и типу используемого электрода.

Для отдельных режимов сварки необходимо соблюдать особый временной режим, то есть делать перерывы в работе для охлаждения инвертора.

Убедитесь, что на выходе инвертора нет короткого замыкания, в случае его наличия устраните его.

Проверьте качество и правильность соединений сварочного контура, зажимы должны быть чистыми и обеспечивать хороший контакт, кабель массы должен быть прочно закреплен на обрабатываемой поверхности и между соединением не должно быть никаких изолирующих материалов (лака, краски или других подобных покрытий).

Хранение, гарантия

Инвертор до начала эксплуатации должен храниться законсервированным в упаковке предприятия - изготовителя в складских помещениях при температуре окружающей среды от -5 до +40 °С.

Гарантия не распространяется на:

- любые поломки, связанные с форс-мажорными обстоятельствами;
- нормальный износ: сварочный инвертор, так же, как и все электрические устройства, нуждается в должном техническом обслуживании.


Гарантией не покрывается ремонт, потребность в котором возникает вследствие нормального износа, сокращающего срок службы таких частей инструмента, как присоединительные контакты, провода, щётки и т.п.;

- естественный износ (полная выработка ресурса);
- оборудование и его части, выход из строя которых стал следствием неправильной установки, несанкционированной модификации, неправильного применения, нарушение правил обслуживания или хранения.

В случае выхода инвертора из строя в течение гарантийного срока эксплуатации по вине изготовителя, владелец имеет право на бесплатный гарантийный ремонт, при соблюдении следующих условий:

- отсутствие механических повреждений;
- отсутствие признаков нарушения требований руководства по эксплуатации;
- наличие правильно заполненного гарантийного талона, где серийный номер инвертора соответствует серийному номеру в гарантийном талоне;
- отсутствие следов неквалифицированного ремонта.

Схемы подключения

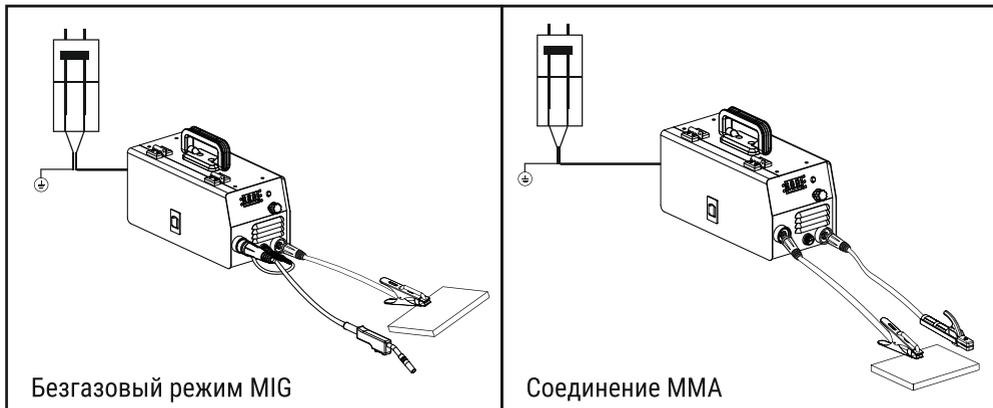

Безгазовый режим MIG

Соединение MMA

Срок гарантийных обязательств 1 год.

Месяц и год изготовления определяется по серийному номеру, нанесенному на устройство. Если на устройстве присутствуют механические повреждения, следы самостоятельного ремонта или другие признаки неправильной эксплуатации, гарантийные обязательства не распространяются.

Срок службы сварочного инвертора 3 года.

Указанный срок службы действителен при соблюдении потребителем требований настоящего руководства.

Утилизация: При полной выработке ресурса сварочного инвертора необходимо его утилизировать с соблюдением всех норм и правил. Для этого необходимо обратиться в специализированную компанию, которая, соблюдая все законодательные требования, занимается профессиональной утилизацией электрооборудования.

Производитель: Китай

«ZHEJIANG YIDUN MECHANICAL&ELECTRICAL CO.,LTD»

Changhong industrial district, Zeguo town, Wenling City, Zhejiang, China

Импортер: ООО «Офис Кит», 125130, г. Москва, пер. 2-й Новоподмосковный, д. 4А