


**Перечень основных деталей и узлов
станка сверлильного СВС-550/60-01**

Утверждаю
Начальник ОТО
Козлов П.А.
« » 20 г.



Принципиальная электрическая схема

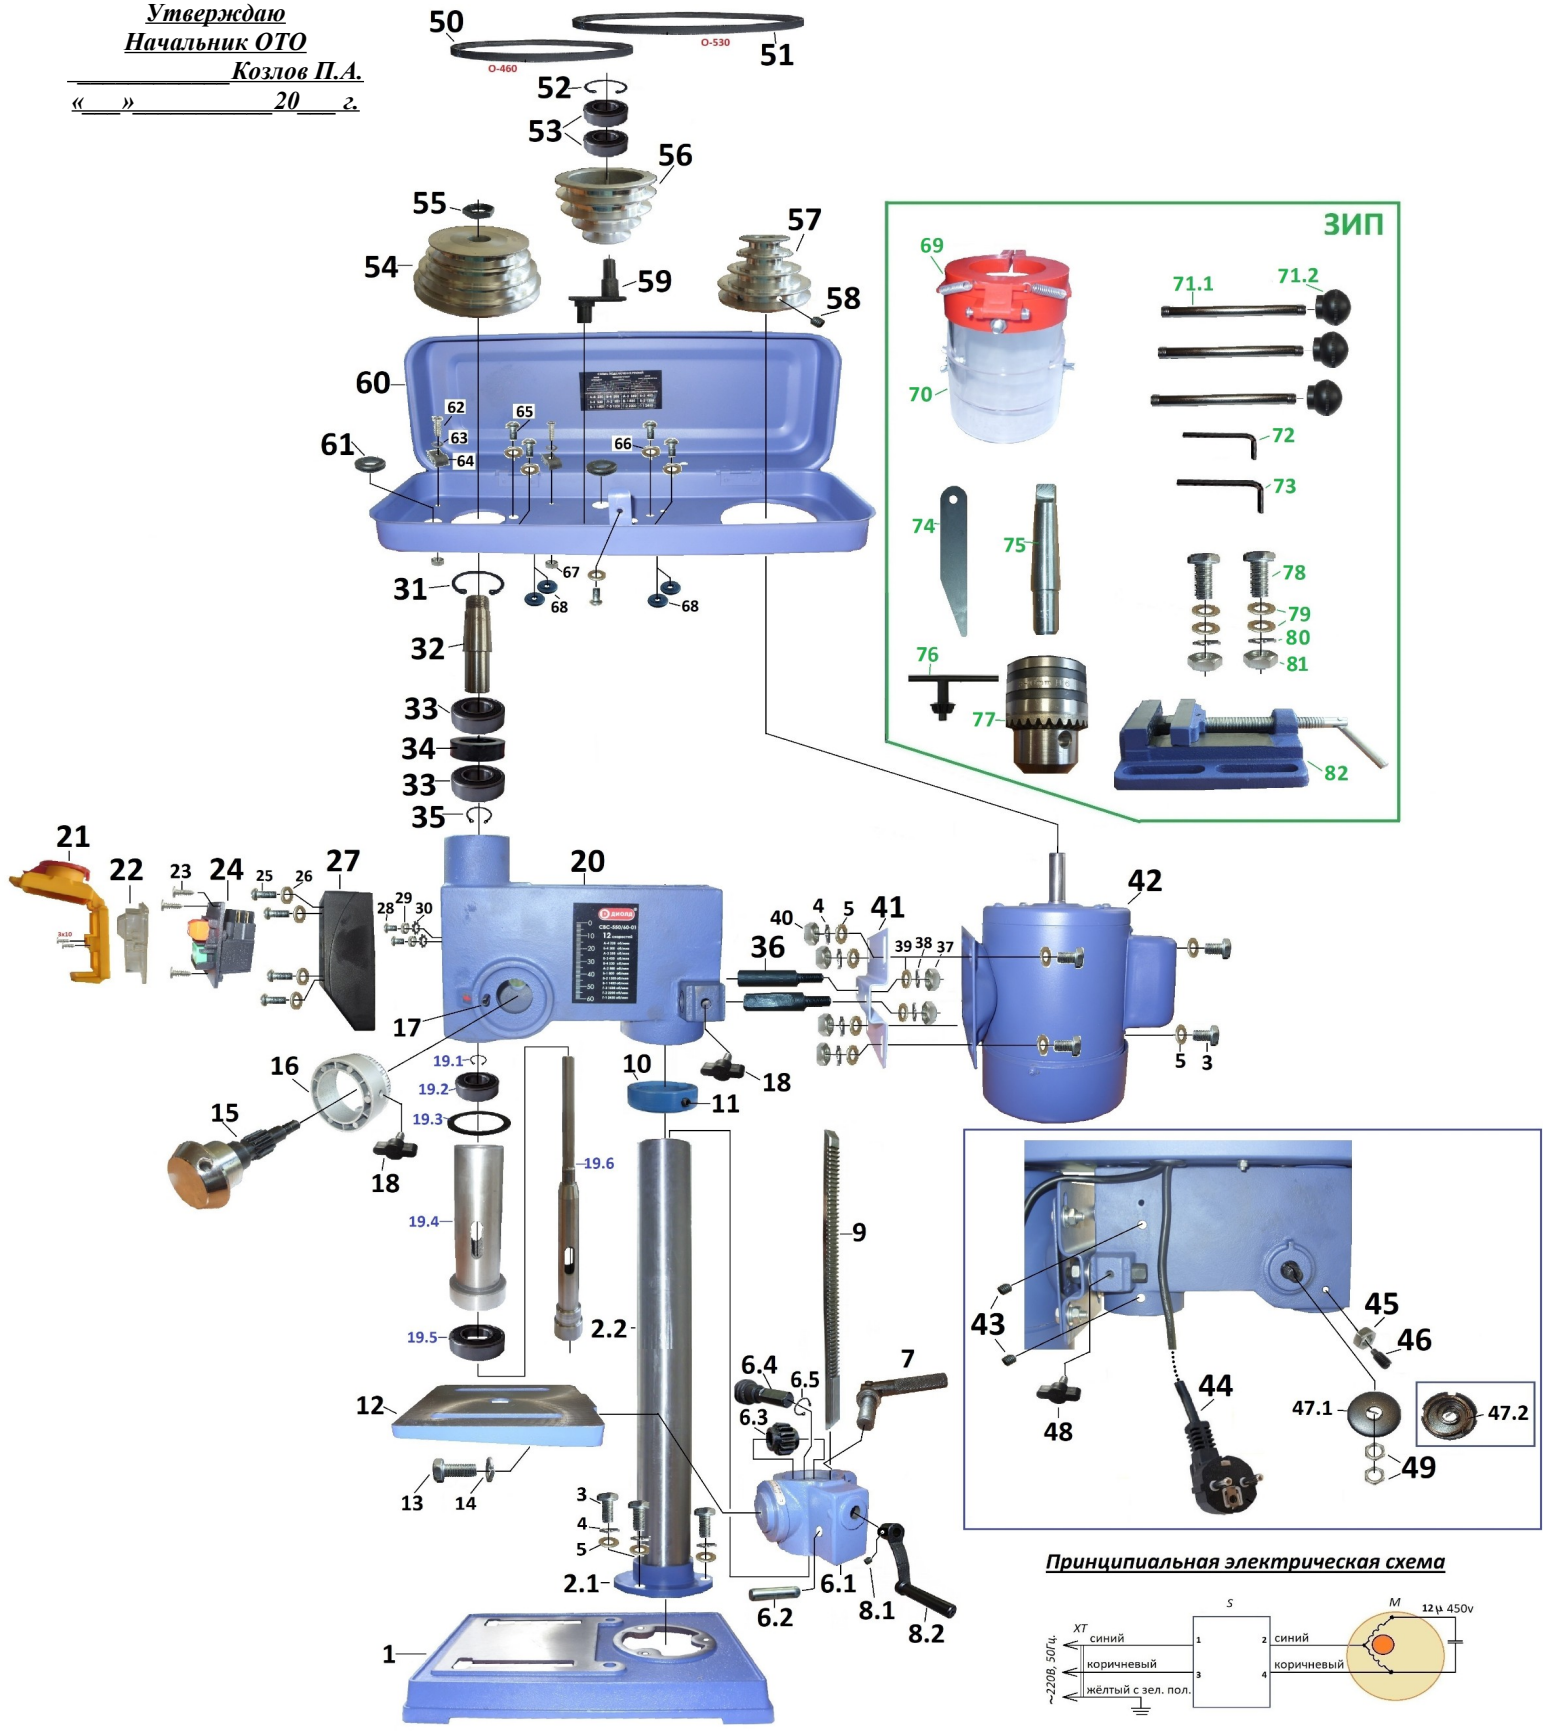

Исполнил:
Зам. начальника ОТО _____ Клещкин А.В.

**Перечень основных деталей и узлов
станка сверлильного СВС-550/60-01**

Лист 2

№	Наименование	Кол.
1	Подставка (станина)	1
2	Стойка в сборе	1
2.1	фланец	1
2.2	стойка	1
3	Болт М8х25 S14	7
4	Шайба пружинная 8	7
5	Шайба 8	7
6	Зажим в сборе	1
6.1	зажим	1
6.2	ось Ø10х44	1
6.3	шестерня Z15	1
6.4	вал	1
6.5	Кольцо стопорное нар. Ø12	1
7	Зажим М10х24	1
8	Ручка регулировки в сборе	1
8.1	винт зажимной М5х8 S3	1
8.2	ручка регулировки	1
9	Рейка	1
10	Кольцо фиксирующее	1
11	Винт зажимной М5х8 S3	1
12	Стол сверлильный (200х195)	1
13	Болт М12х24 S19	1
14	Шайба пружинная 12	1
15	Вал — шестерня М12 шаг 1,5 S19	1
16	Втулка	1
17	Шплинт 5,5х20	1
18	Ручка-винт (барашек) М8х18	1
19	Шпиндель в сборе	1
19.1	кольцо стопорное нар. Ø12	1
19.2	подшипник 6201 RS	1
19.3	прокладка (d42, D52, h1,9 резина)	1
19.4	цилиндр шпинделя	1
19.5	подшипник 6005 RS	1
19.6	Шпиндель L232	1
20	Корпус	1
21	Аварийная кнопка выключения	1
22	Пылезащита выключателя	1
23	Винт саморез 4х12	3
24	Выключатель KJD12 250В. 12А.	1
25	Винт М5х10	4
26	Шайба 5	4
27	Корпус выключателя	1
28	Винт М4х6	2
29	Шайба пружинная 4	2
30	Шайба лепесток	2
31	Кольцо стопорное внутр.Ø42	1
32	Втулка L90	1
33	Подшипник 6004 RS	2
34	Втулка дистанционная	1
35	Кольцо стопорное нар. Ø20	1
36	Упор резьба (М10х18)	2
37	Гайка М10 S17	2
38	Шайба пружинная 10	2
39	Шайба 10	2
40	Гайка М8 S14	4
41	Кронштейн	1

№	Наименование	Кол.
42	Электродвигатель в сборе (550 Вт. 220В. 50Гц.)	1
42.1	электродвигатель	1
42.2	конденсатор (12мкф, 450В.)	1
43	Винт зажимной М8 S4	2
44	Электрошнур (3х0,75 L1,5м)	1
45	Гайка М8 S14	1
46	Винт зажимной М8 S4	1
47	Корпус пружины в сборе	1
47.1	корпус	1
47.2	пружина кручения	1
48	Ручка-винт (барашек) М8х20	1
49	Гайка М12 шаг 1,5 S19	2
50	Ремень О-460 клиновой	1
51	Ремень О-530 клиновой	1
52	Кольцо стопорное внутр. Ø32	1
53	Подшипник 6201RS	2
54	Шкив ведомый (пос. конус 21-23,5)	1
55	Гайка М20 LH шаг 1,5 резьба левая	1
56	Шкив промежуточный	1
57	Шкив ведущий пос.16	1
58	Винт зажимной М6 S3	1
59	Опора промежуточная	1
60	Ограждение в сборе	1
61	Резиновая втулка	2
62	Винт М5х15	2
63	Шайба 5	2
64	Скоба	2
65	Винт М6х9	5
66	Шайба 6	5
67	Гайка М5 S8	2
68	Прокладка резиновая	4
ЗИП		
69	Ограждение в сборе (посадочный Ø55)	1
70	Экран защитный	1
71	Рычаг в сборе	3
71.1	шпилька (резьба М10 L150)	3
71.2	колпачок	3
72	Ключ шестигранный S3	1
73	Ключ шестигранный S4	1
74	Клин	1
75	Переходник конус морзе №2 на патрон В16 (шпиндель)	1
76	Ключ для патрона	1
77	Патрон сверлильный 1,5-16мм. конус В16	1
78	Болт М12х35 S19	2
79	Шайба 12	4
80	Шайба пружинная 12	2
81	Гайка М12 S19	2
82	Тиски (губки 18х80, ход 80)	1