

Ermenrich Wett MW20 Moisture Detector

EN

User Manual

BG

Ръководство за потребителя

CZ

Návod k použití

DE

Bedienungsanleitung

ES

Guía del usuario

HU

Használati útmutató

IT

Guida all'utilizzo

PL

Instrukcja obsługi

PT

Manual do usuário

RU


Инструкция по эксплуатации

TR

Kullanım kılavuzu



ERMENRICH

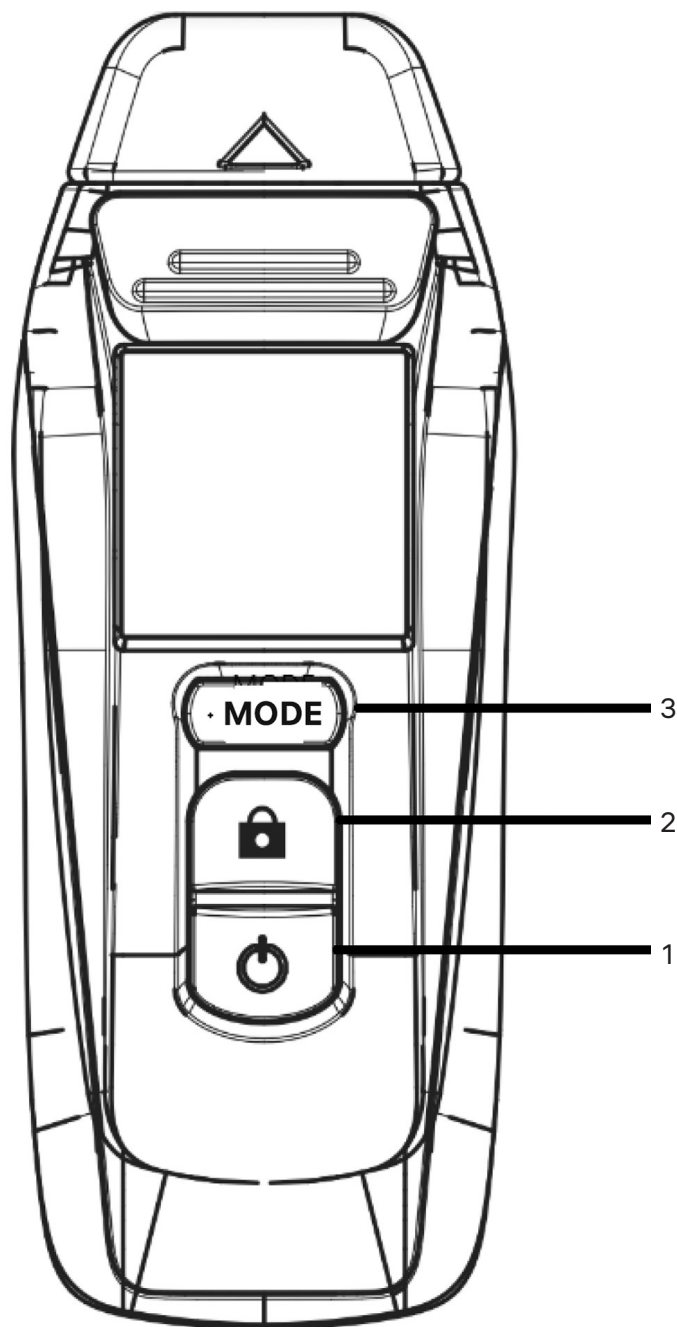

EN	BG	CZ	DE	ES	HU
1 POWER button	Бутон ЗАХРАНБАНЕ	Tlačítko NAPÁJENÍ	EIN/AUS-Taste	Botón ENCENDER	FŐKAPCSOLÓ gomb
2 HOLD button	Бутон HOLD (Задържане)	Tlačítko HOLD (Podržet)	HOLD-Taste (Halten)	Botón HOLD (Retener)	HOLD (Tartás) gomb
3 MODE button	Бутон MODE (Режим)	Tlačítko MODE (Režim)	MODE-Taste (Modus)	Botón MODE (Modo)	MODE (Mód) gomb

IT	PL	PT	RU	TR
1 Pulsante ON/OFF	Przycisk ZASILANIE	Botão LIGAR/ DESLIGAR	Кнопка ВКЛ./ВЫКЛ.	GÜÇ düğmesi
2 Pulsante HOLD (Ferma)	Przycisk HOLD (Wstrzymaj)	Botão HOLD (Manter)	Кнопка HOLD (Фиксация)	HOLD (Tut) düğmesi
3 Pulsante MODE (Modalità)	Przycisk MODE (Tryb)	Botão MODE (Modo)	Кнопка MODE (Режим)	MODE (Mod) düğmesi

EN Ermenrich Wett MW20 Moisture Detector

Please carefully read the safety instructions and the user manual before using this product. **Keep away from children.**
Use the device only as specified in the user manual.

Getting started

- Open the battery compartment cover and insert a 9V battery. Close the cover.
- Press the **POWER** button to turn the device on/off.

Settings

- To select the construction material, press the **MODE** button.
- Press the **HOLD** button to hold the current measurement on the display, and then press it again to release the hold.
- Press and hold the **HOLD** button to switch between °C and °F.

Using

- Carefully press the test pins into the material whose moisture level you wish to measure. The level will be displayed as a percentage. The following table shows the display indications for all possible moisture level readings in six modes.

Wood and Building Materials Measurement Mode Reference Table

Mode	Materials	Measuring range
1	Beech, Spruce, Larch, Birch, Cherry, Walnut, Oak, Pine, Maple, Ash-tree, Douglas fir	6...44%
2	Cement screed, concrete, plaster	1.4...7.4%
3	Anhydrite screed	0.0...4.1%
4	Cement mortar	0.8...5.1%
5	Lime mortar	0.4...3.7%
6	Bricks	0.0...8.5%

Calibration

- Press the **RESET** button in the battery compartment to reset the calibration.

Charging

- When the low battery icon appears on the screen, please replace the battery.

Specifications

Resolution	0.1%
Measurement accuracy	±2%
Measuring range	wood: 6...44% building materials: 0.0...8.5%
Operating temperature range	0... +40°C (operating), -10... +50°C (storage) / 32... 104°F (operating), 14... 122°F (storage)
Operating humidity	80%RH
Auto-off	2 min.
Protection class	IP20
Power supply	1 9V battery
Dimensions	130x52x30mm / 5.1x2.0x1.1in

The manufacturer reserves the right to make changes to the product range and specifications without prior notice.

Care and maintenance

Use the device only as specified in the user manual. Keep away from children. Do not try to disassemble the device on your own for any reason. For repairs and cleaning of any kind, please contact your local specialized service center. Protect the device from sudden impact and excessive mechanical force. Do not use the product in explosive environment, close to flammable materials. Store the device in a dry cool place. Only use accessories and spare parts for this device that comply with the technical specifications. Never attempt to operate a damaged device or a device with damaged electrical parts! If a part of the device or battery is swallowed, seek medical attention immediately.

Battery safety instructions

Always purchase the correct size and grade of battery most suitable for the intended use. Always replace the whole set of batteries at one time; taking care not to mix old and new ones, or batteries of different types. Clean the battery contacts and also those of the device prior to battery installation. Make sure the batteries are installed correctly with regard to polarity (+ and -). Remove batteries from equipment that is not to be used for an extended period of time. Remove used batteries promptly. Never short-circuit batteries as this may lead to high temperatures, leakage, or explosion. Never heat batteries in order to revive them. Do not disassemble batteries. Remember to switch off devices after use. Keep batteries out of the reach of children, to avoid risk of ingestion, suffocation, or poisoning. Utilize used batteries as prescribed by your country's laws.

Ermenrich Warranty

Ermenrich products, except for their accessories, carry a **5-year warranty** against defects in materials and workmanship. All Ermenrich accessories are warranted to be free of defects in materials and workmanship for **six months** from the purchase date. The warranty entitles you to the free repair or replacement of the Ermenrich product in any country where a Levenhuk office is located if all the warranty conditions are met. For further details, please visit: ermenrich.com If warranty problems arise, or if you need assistance in using your product, contact the local Levenhuk branch.

BG Детектор за влага Ermenrich Wett MW20

Моля, прочетете внимателно инструкциите за безопасност и ръководството за потребителя, преди да използвате този продукт. **Да се съхранява далеч от деца.** Използвайте устройството само по посочения в ръководството за потребителя начин.

Да започнем

- Отворете капака на отделението за батериите и поставете 9 V батерия. Затворете капака.
- Натиснете бутона **ЗАХРАНВАНЕ** за включване или изключване на устройството.

Настройки

- За да изберете строителен материал, натиснете бутона **MODE** (Режим).
- Натиснете бутона **HOLD** (Задържане), за да задържите текущото измерване на дисплея, и след това го натиснете отново, за да освободите задържането.
- Натиснете и задръжте бутона **HOLD** (Задържане), за превключване между °C и °F.

Употреба

- Натиснете внимателно тестовите щифтове в материала, чието ниво на влажност искате да измерите. Нивото ще се покаже в проценти. В следващата таблица са показани индикациите на дисплея за всички възможни показания за нивото на влага в шест режима.

Справочна таблица за режима на измерване на дървесина и строителни материали

Режим	Материали	Measuring range
1	Бук, смърч, лиственица, бреза, череша, орех, дъб, бор, клен, ясен, дъгласка ела	6...44%
2	Циментова замазка, бетон, мазилка	1.4...7.4%
3	Анхидридна замазка	0.0...4.1%
4	Циментова замазка	0.8...5.1%
5	Варов хоросан	0.4...3.7%
6	Тухли	0.0...8.5%

Калибриране

- Натиснете бутона **RESET** (Нулиране) в отделението за батериите, за да нулирате калибрирането.

Зареждане

- Когато на екрана се появи иконката за изтощена батерия, моля, сменете батерията.

Спецификации

Разделителна способност	0,1%
Точност	±2%
Измервателен диапазон	дървесина: 6...44% строителни материали: 0,0...8,5%
Диапазон на работната температура	0... +40 °C (работна), -10... +50 °C (на съхранение)
Работен диапазон на влажност	80% RH
Автоматично изключване	2 мин.
Клас на защита	IP20
Захранване	1 батерия 9 V
Размери	130x52x30 mm

Производителят си запазва правото да прави промени на гамата продукти и спецификациите им без предварително уведомление.

Грижи и поддръжка

Използвайте устройството само по посочения в ръководството за потребителя начин. Да се съхранява далеч от деца. Не се опитвайте да разглобявате устройството сами по никаква причина. За ремонти и почистване, моля, обръщайте се към местния специализиран сервизен център. Предпазвайте устройството от внезапни удари и прекомерна механична сила. Не използвайте продукта във взривоопасна среда или близо до запалими материали. Съхранявайте устройството на сухо и хладно място. Използвайте само принадлежности и резервни части за устройството, които отговарят на техническите спецификации. Никога не правете опит да използвате повредено устройство или устройство с повредени електрически части! Ако някоя част от устройството или батерията бъдат погълнати, незабавно потърсете медицинска помощ.

Инструкции за безопасност на батериите

Винаги купувайте батерии с правилния размер и характеристики, които са най-подходящи за предвидената употреба. Винаги сменяйте всички батерии едновременно, като внимавате да не смесите стари и нови или батерии от различен тип. Почистете контактите на батериите, както и тези на устройството, преди да поставите батериите. Уверете се, че батериите са поставени правилно по отношение на полярността (+ и -). Извадете батериите от оборудването, ако то няма да бъде използвано продължителен период от време. Извадете използваните батерии незабавно. Никога не свързвайте батерии накъсо, тъй като това може да доведе до високи температури, теч или експлозия. Никога не загрявайте батерии, опитвайки се да ги използвате допълнително време. Не разглобявайте батериите. Не забравяйте да изключите устройствата след употреба. Дръжте батериите далеч от достъпа на деца, за да избегнете риск от поглъщане, задушаване или отравяне. Изхвърляйте използваните батерии съгласно правилата в държавата Ви.

Гаранция на Ermenrich

Продуктите Ermenrich, с изключение на аксесоарите, имат **5-годишна гаранция** срещу дефекти в материалите и изработката. За всички принадлежности на Ermenrich се предоставя гаранция за липса на дефекти на материалите и изработката за период от **2 години** от датата на покупката на дребно. Гаранцията Ви дава право на безплатен ремонт или замяна на продукта на Ermenrich във всяка държава, в която има офис на Levenhuk, ако са изпълнени всички условия за гаранцията.

За допълнителна информация посетете нашия уебсайт: ermenrich.com

Ако възникнат проблеми с гаранцията или ако се нуждаете от помощ за използването на Вашия продукт, свържете се с местния представител на Levenhuk.

CZ Detektor vlhkosti Ermenrich Wett MW20

Před použitím tohoto výrobku si pečlivě přečtěte bezpečnostní pokyny a návod k použití. Uchovávejte mimo dosah dětí. Přístroj používejte pouze v souladu s pokyny uvedenými v návodu k použití.

Začínáme

- Otevřete kryt přihrádky pro baterie a vložte 9 V baterii. Zavřete kryt.
- Pro zapnutí nebo vypnutí přístroje stiskněte tlačítko **NAPÁJENÍ**.

Nastavení

- Chcete-li vybrat typ stavebního materiálu, stiskněte tlačítko **MODE** (Režim).
- Stisknutím tlačítka **HOLD** (Podržet) podržíte aktuální hodnotu měření na displeji. Opětovným stisknutím tlačítka toto podržení zrušíte.
- Stiskněte a podržte tlačítko **HOLD** (Podržet) přepnete mezi °C a °F.

Použití

- Opatrně zatlačte zkušební kolíky na materiál, jehož vlhkost chcete změřit. Hodnota se zobrazí v procentech. V následující tabulce jsou uvedeny údaje, které se mohou zobrazovat na displeji v šesti různých režimech.

Referenční tabulka režimů pro měření vlhkosti dřeva a stavebních materiálů

Režim	Materiály	Rozsah měření
1	Buk, smrk, modřín, bříza, třešeň, ořech, dub, borovice, javor, jasan, douglaska	6...44%
2	Cementový potěr, beton, omítka	1,4...7,4%
3	Anhydridový potěr	0,0...4,1%
4	Cementová malta	0,8...5,1%
5	Vápenná malta	0,4...3,7%
6	Cihly	0,0...8,5%

Kalibrace

- Stisknutím tlačítka **RESET** (Resetovat) v přihrádce na baterie obnovíte kalibraci.

Nabíjení zařízení

- Když se na obrazovce zobrazí ikona slabé baterie, vyměňte baterii.

Technické údaje

Rozlišení	0,1%
Přesnost	±2%
Rozsah měření	dřevo: 6...44% stavební materiály: 0,0...8,5%
Rozsah provozní teploty	0... +40 °C (provozní), -10... +50 °C (skladovací)
Rozsah provozní vlhkosti	80% RH
Automatické vypnutí	2 min.
Stupeň ochrany	IP20
Napájení	baterie 9 V
Rozměry	130x52x30 mm

Výrobce si vyhrazuje právo bez předchozího upozornění měnit sortiment a specifikace výrobků.

Péče a údržba

Přístroj používejte pouze v souladu s pokyny uvedenými v uživatelské příručce. Uchovávejte mimo dosah dětí. Z žádného důvodu se nepokoušejte přístroj rozebírat. S opravami veškerého druhu se obraťte na své místní specializované servisní středisko. Přístroj chraňte před prudkými nárazy a nadměrným mechanickým namáháním. Výrobek nepoužívejte ve výbušném prostředí nebo v blízkosti hořlavých materiálů. Přístroj ukládejte na suchém, chladném místě. Pro toto zařízení používejte pouze příslušenství a náhradní díly, které splňují technické specifikace. Nikdy se nepokoušejte provozovat poškozené zařízení nebo zařízení s poškozenými elektrickými díly! Pokud dojde k požití části zařízení nebo baterie, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.

Bezpečnostní pokyny týkající se baterií

Vždy nakupujte baterie správné velikosti a typu, které jsou nejvhodnější pro zamýšlený účel. Při výměně vždy nahrazujte celou sadu baterií a dbejte na to, abyste nemíchali staré a nové baterie, případně baterie různých typů. Před instalací baterií vyčistěte kontakty na baterii i na přístroji. Ujistěte se, zda jsou baterie instalovány ve správné polaritě (+ resp. -). V případě, že zařízení nebudete delší dobu používat, vyjměte z něj baterie. Použité baterie včas vyměňujte. Baterie nikdy nezkratujte, mohlo by to vést ke zvýšení teploty, úniku obsahu baterie nebo k explozi. Baterie se nikdy nepokoušejte oživit zahříváním. Nepokoušejte se rozebírat baterie. Po použití nezapomeňte přístroj vypnout. Baterie uchovávejte mimo dosah dětí, abyste předešli riziku spolknutí, vdechnutí nebo otravy. S použitými bateriemi nakládejte v souladu s vašimi vnitrostátními předpisy.

Záruka Ermenrich

Na výrobky značky Ermenrich, s výjimkou příslušenství, je poskytována **5letá záruka** na vady materiálu a zpracování. Na veškeré příslušenství značky Ermenrich se poskytuje záruka, že po dobu **2 let** od data zakoupení v maloobchodní prodejně bude bez vad materiálu a provedení. Tato záruka vám v případě splnění všech záručních podmínek dává nárok na bezplatnou opravu nebo výměnu výrobku značky Ermenrich v libovolné zemi, v níž se nachází pobočka společnosti Levenhuk. Další informace – navštivte naše webové stránky: ermenrich.com
V případě problémů s uplatněním záruky, nebo pokud budete potřebovat pomoc při používání svého výrobku, obraťte se na místní pobočku společnosti Levenhuk.

DE Ermenrich Wett MW20 Feuchtigkeitssensor

Lesen Sie bitte die Sicherheitshinweise und die Bedienungsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie dieses Gerät verwenden. **Halten Sie es von Kindern fern.** Verwenden Sie das Gerät nur wie in der Bedienungsanleitung beschrieben.

Erste Schritte

- Öffnen Sie den Batteriefachdeckel und legen Sie eine 9 V Batterie ein. Schließen Sie den Deckel.
- Drücken Sie die **EIN/AUS**-Taste, um das Gerät ein-/auszuschalten.

Einstellungen

- Um das Baumaterial auszuwählen, drücken Sie die **MODE**-Taste (Modus).
- Drücken Sie die **HOLD**-Taste (Halten), um den aktuellen Messwert auf dem Display zu halten, und drücken Sie dann erneut, um die Anzeige auszublenden.
- Drücken und halten Sie die **HOLD**-Taste (Halten), um zwischen °C und °F zu wechseln.

Verwendung

- Drücken Sie die Teststifte vorsichtig in das Material, dessen Feuchtigkeitsgehalt Sie messen möchten. Der Wert wird als Prozentsatz angezeigt. Die folgende Tabelle zeigt die Displayanzeigen für alle möglichen Feuchtigkeitsmesswerte in sechs Modi.

Referenztabelle für den Messmodus Holz und Baumaterialien

Modus	Materialien	Messbereich
1	Buche, Fichte, Lärche, Birke, Kirsche, Walnuss, Eiche, Kiefer, Ahorn, Esche, Douglasie	6...44%
2	Zementestrich, Beton, Putz	1,4...7,4%
3	Anhydridestrich	0,0...4,1%
4	Zementmörtel	0,8...5,1%
5	Kalkmörtel	0,4...3,7%
6	Ziegelsteine	0,0...8,5%

Kalibrierung

- Drücken Sie im Batteriefach die **RESET**-Taste (Zurücksetzen), um die Kalibrierung zurückzusetzen.

Laden des Geräts

- Wenn das Symbol für schwache Batterie auf dem Display erscheint, ersetzen Sie bitte die Batterie.

Technische Daten

Auflösung	0,1%
Präzision	±2%
Messbereich	Holz: 6...44% Baumaterialien: 0,0...8,5%
Umgebungstemperatur	0... +40 °C (Betrieb), -10... +50 °C (Lagerung)
Arbeitsbereich Luftfeuchtigkeit	80% RH

Automatische Abschaltung	2 Min.
Schutzklasse	IP20
Stromversorgung	1 Stk. 9 V Batterie
Abmessungen	130x52x30 mm

Der Hersteller behält sich das Recht vor, ohne Vorankündigung Änderungen an der Produktpalette und den technischen Daten vorzunehmen.

Pflege und Wartung

Verwenden Sie das Gerät nur wie im Benutzerhandbuch beschrieben. Halten Sie es von Kindern fern. Versuchen Sie nicht, das Instrument aus irgendwelchem Grund selbst zu zerlegen. Wenden Sie sich für Reparaturen oder zur Reinigung an ein spezialisiertes Servicecenter vor Ort. Schützen Sie das Instrument vor plötzlichen Stößen und übermäßiger mechanischer Krafteinwirkung. Verwenden Sie das Gerät nicht in einer explosionsgefährdeten Umgebung oder in der Nähe von entflammbar Materialen. Lagern Sie das Instrument an einem trockenen, kühlen Ort. Verwenden Sie nur Zubehör und Ersatzteile für dieses Gerät, die den technischen Spezifikationen entsprechen. Versuchen Sie niemals, ein beschädigtes Gerät oder ein Gerät mit beschädigten elektrischen Teilen in Betrieb zu nehmen! Wenn ein Teil des Geräts oder des Akkus verschluckt wird, suchen Sie sofort einen Arzt auf.

Sicherheitshinweise zum Umgang mit Batterien

Immer die richtige, für den beabsichtigten Einsatz am besten geeignete Batteriegröße und -art erwerben. Stets alle Batterien gleichzeitig ersetzen. Alte und neue Batterien oder Batterien verschiedenen Typs nicht mischen. Batteriekontakte und Kontakte am Instrument vor Installation der Batterien reinigen. Beim Einlegen der Batterien auf korrekte Polung (+ und -) achten. Batterien entnehmen, wenn das Instrument für einen längeren Zeitraum nicht benutzt werden soll. Verbrauchte Batterien umgehend entnehmen. Batterien nicht kurzschließen, um Hitzeentwicklung, Auslaufen oder Explosionen zu vermeiden. Batterien dürfen nicht zum Wiederbeleben erwärmt werden. Batterien nicht öffnen. Instrumente nach Verwendung ausschalten. Batterien für Kinder unzugänglich aufbewahren, um Verschlucken, Erstickern und Vergiftungen zu vermeiden. Entsorgen Sie leere Batterien gemäß den einschlägigen Vorschriften.

Ermenrich Garantie

Produkte von Ermenrich mit Ausnahme von Zubehör haben eine **5-jährige Garantie** auf Material- und Verarbeitungsfehler. Für sämtliches Ermenrich-Zubehör gilt eine **2-jährige Garantie** ab Kaufdatum im Einzelhandel auf Material- und Verarbeitungsfehler. Die Garantie berechtigt in Ländern, in denen Levenhuk mit einer Niederlassung vertreten ist, zu Reparatur oder Austausch von Ermenrich-Produkten, sofern alle Garantiebedingungen erfüllt sind. Für weitere Einzelheiten besuchen Sie bitte unsere Website: ermenrich.com Bei Problemen mit der Garantie, oder wenn Sie Unterstützung bei der Verwendung Ihres Produkts benötigen, wenden Sie sich an die lokale Levenhuk-Niederlassung.

Detector de humedad Ermenrich Wett MW20

Lea atentamente las instrucciones de seguridad y la guía del usuario antes de utilizar este producto. Mantener fuera del alcance de los niños. Use el dispositivo solo como se especifica en la guía del usuario.

Primeros pasos

- Cierre la tapa. Abra la tapa del compartimento de las pilas e inserte una pila de 9 V. Cierra la tapa.
- Pulse el botón **ENCENDER** para prender o apagar el aparato.

Ajustes

- Para seleccionar el material de construcción, presione el botón **MODE** (Modo).
- Presione el botón **HOLD** (Retener) para mantener la medición actual en la pantalla y luego presione nuevamente el botón para liberar la retención.
- Presione el botón **HOLD** (Retener) para cambiar entre °C y °F.

Uso

- Inserte con cuidado las agujas de medición en el material cuyo nivel de humedad desee medir. El nivel de humedad se mostrará como porcentaje. La tabla siguiente muestra las indicaciones de la pantalla correspondientes a todos los valores medidos posibles del nivel de humedad en seis modos de medición.

Tabla de referencia de los modos de medición para madera y materiales de construcción

Modo	Materiales	Intervalo de medición
1	Haya, abeto, alerce, abedul, cerezo, nogal, roble, pino, arce, fresno, abeto de Douglas	6...44%
2	Pavimento de cemento, hormigón, yeso	1,4...7,4%
3	Pavimento de anhidrita	0,0...4,1%
4	Mortero de cemento	0,8...5,1%
5	Mortero de cal	0,4...3,7%
6	Ladrillos	0,0...8,5%

Calibrado

- Presione el botón **RESET** (Restablecer) en el compartimiento de la pila para restablecer la calibración.

Carga del dispositivo

- Cuando la pantalla muestre el icono de pila baja, reemplace la pila.

Especificaciones

Resolución	0,1%
Exactitud	±2%
Intervalo de medición	madera: 6...44% materiales de construcción: 0,0...8,5%
Intervalo de temperaturas de funcionamiento	0... +40 °C (en funcionamiento), -10... +50 °C (almacenamiento)
Rango de humedad de funcionamiento	80% RH
Apagado automático	2 minutos
Clase de protección	IP20
Fuente de alimentación	1 pila 9 V
Dimensiones	130x52x30 mm

El fabricante se reserva el derecho de realizar cambios en la gama de productos y en las especificaciones sin previo aviso.

Cuidado y mantenimiento

Use el dispositivo solo como se especifica en el manual del usuario. Mantener fuera del alcance de los niños. No intente desmontar el instrumento usted mismo bajo ningún concepto. Si necesita repararlo o limpiarlo, contacte con el servicio técnico especializado que corresponda a su zona. Proteja el instrumento de impactos súbitos y de fuerza mecánica excesiva. No utilice el producto en un entorno explosivo o cerca de materiales inflamables. Guarde el instrumento en un lugar seco y fresco. Utilice únicamente accesorios y repuestos para este dispositivo que cumplan con las especificaciones técnicas. ¡No intente nunca utilizar un dispositivo dañado o un dispositivo con componentes eléctricos dañados! En caso de ingestión de componentes del dispositivo o de la pila, busque asistencia médica de inmediato.

Instrucciones de seguridad para las pilas

Compre siempre las pilas del tamaño y grado indicado para el uso previsto. Reemplace siempre todas las pilas al mismo tiempo. No mezcle pilas viejas y nuevas, ni pilas de diferentes tipos. Limpie los contactos de las pilas y del instrumento antes de instalarlas. Asegúrese de instalar las pilas correctamente según su polaridad (+ y -). Quite las pilas si no va a utilizar el instrumento durante un periodo largo de tiempo. Retire lo antes posible las pilas agotadas. No cortocircuite nunca las pilas ya que podría aumentar su temperatura y podría provocar fugas o una explosión. Nunca caliente las pilas para intentar reavivarlas. No intente desmontar las pilas. Recuerde apagar el instrumento después de usarlo. Mantenga las pilas fuera del alcance de los niños para eliminar el riesgo de ingestión, asfixia o envenenamiento. Deseche las pilas usadas tal como lo indiquen las leyes de su país.

Garantía Ermenrich

Los productos de Ermenrich, excepto los accesorios, tienen una **garantía de 5 años** contra defectos en materiales y mano de obra. Todos los accesorios Ermenrich están garantizados contra defectos de materiales y de mano de obra durante **2 años** a partir de la fecha de compra. La garantía incluye la reparación o sustitución gratuita del producto Ermenrich en cualquier país en el que haya una oficina Levenhuk si se reúnen todas las condiciones de la garantía. Para más detalles visite nuestra página web: ermenrich.com
En caso de problemas con la garantía o si necesita ayuda en el uso de su producto, contacte con su oficina de Levenhuk más cercana.

HU Ermenrich Wett MW20 nedvességérzékelő

A termék használata előtt figyelmesen olvassa végig a biztonsági utasításokat, valamint a használati útmutatót. **Tartsa gyermekektől elzárva.** Kizárólag a használati útmutatóban leírtak szerint használja az eszközt.

Első lépések

- Nyissa ki az elemtartó fedelét, majd helyezzen be egy 9 V-os elemet. Zárja le a fedelet.
- Nyomja meg a **FŐKAPCSOLÓ** gombot a készülék be-/kikapcsolásához.

Beállítások

- Az építőanyag kiválasztásához nyomja meg a **MODE** (Mód) gombot.
- Nyomja meg a **HOLD** (Tartás) gombot az aktuális mérés megőrzéséhez a kijelzőn, majd nyomja meg újra a megőrzés feloldásához.
- A °C és a °F közötti váltáshoz nyomja meg a **HOLD** (Tartás) gombot.

Használat

- Óvatosan nyomja a tesztcsapokat abba az anyagba, amelynek nedvességét mérni szeretné. A mért szint százalékban jelenik meg. A következő táblázat a lehetséges nedvességszint-mérés kijelzőt mutatja a hat üzemmódban.

Fa és építőanyagok mérési mód referencia táblázat

Üzem mód	Anyagok	Méréstartomány
1	Bükk, lucfenyő, vörösfenyő, nyír, cseresznye, dió, tölgy, fenyő, juhar, kőris, douglas fenyő	6...44%
2	Cement esztrich, beton, vakolat	1,4...7,4%
3	Anhidrit esztrich	0,0...4,1%
4	Cementhabarcs	0,8...5,1%
5	Mészhabarcs	0,4...3,7%
6	Tégla	0,0...8,5%

Kalibrálás

- Nyomja meg a **RESET** (Visszaállítás) gombot az elemtartó rekeszben a kalibráció reseteléséhe.

A készülék töltése

- Alacsony elemtöltöttség ikon kijelzőn való megjelenésekor a cserélje az elemet.

Műszaki adatok

Felbontás	0,1%
Pontosság	±2%
Méréstartomány	fa: 6...44% építőanyagok: 0,0...8,5%
Üzemi hőmérséklet-tartomány	0... +40 °C (üzemi), -10... +50 °C (tárolási)
Üzemi páratartalom-tartomány	80% RH
Automatikus kikapcsolás	2 perc
Védelmi osztály	IP20
Tápellátás	1 db 9 V elem
Méret	130x52x30 mm

A gyártó fenntartja magának a jogot a termékkínálat és a műszaki paraméterek előzetes értesítés nélkül történő módosítására.

Ápolás és karbantartás

Kizárólag a használati útmutatóban leírtak szerint használja az eszközt. Tartsa gyermekektől elzárva. Bármilyen legyen is az ok, semmiképpen ne kísérelje meg szétszerelni az eszközt. Ha az eszköz javításra vagy tisztításra szorul, akkor keresse fel vele a helyi szakszervizt. Óvja az eszközt a hirtelen behatásoktól és a hosszabb ideig tartó mechanikai erőktől. Ne használja a terméket robbanásveszélyes környezetben vagy gyúlékony anyagok közelében. Száraz, hűvös helyen tárolja az eszközt. Kizárólag olyan tartozékokat vagy pótalkatrészeket alkalmazzon, amelyek a műszaki paramétereknek megfelelnek. A sérült, vagy sérült elektromos alkatrészű berendezést soha ne helyezze üzembe! Ha az eszköz valamely alkatrészét vagy az elemét lenyelik, akkor kérjen, azonnal orvosi segítséget.

Az elemekkel kapcsolatos biztonsági intézkedések

Mindig a felhasználásnak legmegfelelőbb méretű és fokozatú elemet vásárolja meg. Elemcsere során mindig az összes elemet egyszerre cserélje ki; ne keverje a régi elemeket a frissekkel, valamint a különböző típusú elemeket se keverje egymással össze. Az elemek behelyezése előtt tisztítsa meg az elemek és az eszköz egymással érintkező részeit. Győződjön meg róla, hogy az elemek a pólusokat tekintve is helyesen kerülnek az eszközbe (+ és -). Amennyiben az eszközt hosszabb ideig nem használja, akkor távolítsa el az elemeket. A lemerült elemeket azonnal távolítsa el. Soha ne zárja rövidre az elemeket, mivel így azok erősen felmelegedhetnek, szivárogni kezhetnek vagy felrobbanhatnak. Az elemek élettartamának megnöveléséhez soha ne kísérelje meg felmelegíteni azokat. Ne bontsa meg az akkumulátorokat. Használat után ne felejtse el kikapcsolni az eszközt. Az elemeket tartsa gyermekektől távol, megelőzve ezzel a lenyelés, fulladás és mérgezés veszélyét. A használt elemeket az Ön országában érvényben lévő jogszabályoknak megfelelően adhatja le.

Ermenrich szavatosság

Az Ermenrich termékekre, a hozzátartozó kiegészítők kivételével, **5 év szavatosságot** biztosítunk anyag- és/vagy gyártási hibákra. Az Ermenrich-kiegészítőkhez a Levenhuk-vállalat a kiskereskedelmi vásárlás napjától számított **2 évig** érvényes szavatosságot nyújt az anyaghibák és/vagy a gyártási hibák vonatkozásában. Ha minden szavatossági feltétel teljesül, akkor a szavatosság értelmében bármely olyan országban kérheti az Ermenrich termék díjmentes javíttatását vagy cseréjét, ahol a Levenhuk vállalat fiókirodát üzemeltet.

További részletekért látogasson el weboldalunkra: ermenrich.com

Amennyiben garanciális probléma lépne fel vagy további segítségre van szüksége a termék használatát illetően, akkor vegye fel a kapcsolatot a helyi Levenhuk üzlettel.

IT Sensore di umidità Ermenrich Wett MW20

Leggere attentamente le istruzioni relative alla sicurezza e la guida all'utilizzo prima di usare questo prodotto. **Tenere lontano dai bambini.** Usare il dispositivo solamente per gli scopi specificati nella guida all'utilizzo.

Per cominciare

- Aprire il coperchio del vano batterie e inserire una batteria da 9 V. Chiudere il coperchio.
- Premere il pulsante **ON/OFF** per accendere/spegnere il dispositivo.

Impostazioni

- Per selezionare il materiale da costruzione, premere il pulsante **MODE** (Modalità).
- Premere il pulsante **HOLD** (Ferma) per mantenere visibile sullo schermo il valore appena misurato, premere nuovamente il pulsante per liberare lo schermo.
- Tenere premuto il pulsante **HOLD** (Ferma) per passare da °C a °F e viceversa.

Come si usa

- Premere delicatamente i puntali di test sul materiale di cui si desidera misurare il livello di umidità. Il livello sarà visualizzato come valore percentuale. La seguente tabella mostra i valori indicati sullo schermo per tutti i livelli di umidità possibili nelle sei modalità.

Tabella di riferimento modalità di misura per legno e materiali da costruzione

Modalità	Materiali	Intervallo di misura
1	Faggio, abete rosso, larice, betulla, ciliegio, noce, quercia, pino, acero, frassino, abete di Douglas	6...44%
2	Massetto in cemento, calcestruzzo, malta	1,4...7,4%
3	Massetto in anidrite	0,0...4,1%
4	Malta di cemento	0,8...5,1%
5	Malta di calce	0,4...3,7%
6	Mattoni	0,0...8,5%

Calibrazione

- Premere il pulsante **RESET** (Reimposta) nello scomparto delle batterie per reimpostare la calibrazione.

Ricaricare il dispositivo

- Quando sullo schermo compare l'icona di "batteria scarica", è necessario sostituire la batteria.

Specifiche

Risoluzione	0,1%
Accuratezza	±2%
Intervallo di misura	legno: 6...44% materiali da costruzione: 0,0...8,5%
Intervallo operativo di temperatura	0... +40 °C (in funzione), -10... +50 °C (spento)
Intervallo operativo di umidità	80% RH
Spegnimento automatico	2 min.
Grado di protezione	IP20
Alimentazione	1 batteria 9 V
Dimensioni	130x52x30 mm

Il produttore si riserva il diritto di modificare senza preavviso le specifiche tecniche e la gamma dei prodotti.

Cura e manutenzione

Usare il dispositivo solamente per gli scopi specificati nel manuale dell'utente. Tenere lontano dai bambini. Non cercare per nessun motivo di smontare autonomamente l'apparecchio. Per qualsiasi intervento di riparazione e pulizia, contattare il centro di assistenza specializzato di zona. Proteggere l'apparecchio da urti improvvisi ed evitare che sia sottoposto a eccessiva forza meccanica. Non usare il prodotto in presenza di esplosivi o vicino a materiali infiammabili. Conservare l'apparecchio in un luogo fresco e asciutto. Usare solamente accessori e ricambi che corrispondono alle specifiche tecniche riportate per questo strumento. Non tentare mai di adoperare uno strumento danneggiato o con componenti elettriche danneggiate! In caso di ingestione di una parte dell'apparecchio o della batteria, consultare immediatamente un medico.

Istruzioni di sicurezza per le batterie

Acquistare batterie di dimensione e tipo adeguati per l'uso di destinazione. Sostituire sempre tutte le batterie contemporaneamente, evitando accuratamente di mischiare batterie vecchie con batterie nuove oppure batterie di tipo differente. Prima della sostituzione, pulire i contatti della batteria e quelli dell'apparecchio. Assicurarsi che le batterie siano state inserite con la corretta polarità (+ e -). Se non si intende utilizzare l'apparecchio per lungo periodo, rimuovere le batterie. Rimuovere subito le batterie esaurite. Non cortocircuitare le batterie, perché ciò potrebbe provocare forte riscaldamento, perdita di liquido o esplosione. Non tentare di riattivare le batterie riscaldandole. Non disassemblare le batterie. Dopo l'utilizzo, non dimenticare di spegnere l'apparecchio. Per evitare il rischio di ingestione, soffocamento o intossicazione, tenere le batterie fuori dalla portata dei bambini. Disporre delle batterie esaurite secondo le norme vigenti nel proprio paese.

Garanzia Ermenrich

I prodotti Ermenrich, ad eccezione degli accessori, sono coperti da **5 anni di garanzia** per quanto riguarda i difetti di fabbricazione e dei materiali. Tutti gli accessori Ermenrich godono di una garanzia di **2 anni** a partire dalla data di acquisto per quanto riguarda i difetti di fabbricazione e dei materiali. La garanzia conferisce il diritto alla riparazione o sostituzione gratuita del prodotto Ermenrich in tutti i paesi in cui è presente una sede Levenhuk, a patto che tutte le condizioni di garanzia siano rispettate.

Per maggiori dettagli, visitare il nostro sito web: ermenrich.com

Per qualsiasi problema di garanzia o necessità di assistenza per l'utilizzo del prodotto, contattare la filiale Levenhuk di zona.

PL Wilgotnościomierz Ermenrich Wett MW20

Przed użyciem tego produktu należy dokładnie zapoznać się z instrukcją bezpieczeństwa i instrukcją obsługi. **Przechowywać poza zasięgiem dzieci.** Przechowywać poza zasięgiem dzieci.

Wprowadzenie

- Otwórz pokrywę komory baterii i włóż jedną baterię 9 V. Zamknij pokrywę.
- Naciśnij przycisk **ZASILANIE**, aby włączyć/wyłączyć urządzenie.

Ustawienia

- Naciśnij przycisk **MODE** (Tryb), aby wybrać materiał budowlany.
- Naciśnij przycisk **HOLD** (Wstrzymaj), aby zatrzymać aktualny pomiar na wyświetlaczu, a następnie naciśnij go ponownie, aby zwolnić wstrzymanie.
- Naciśnij i przytrzymaj przycisk **HOLD** (Wstrzymaj), aby zmienić wyświetlanie temperatury w °C lub °F.

Użytkowanie

- Ostrożnie wciśnij igły testowe w materiał, którego poziom wilgotności chcesz zmierzyć. Poziom zostanie wyświetlony w wartości procentowej. Poniższa tabela przedstawia wyświetlane wartości dla wszystkich możliwych odczytów poziomu wilgotności w sześciu trybach.

Tabela referencyjna trybów pomiaru wilgotności drewna i materiałów budowlanych

Tryb	Materiały	Zakres pomiaru
1	Buk, świerk, modrzew, brzoza, wiśnia, orzech, dąb, sosna, klon, jesion, daglezwja	6...44%
2	Wylewka cementowa, beton, gips	1,4...7,4%
3	Wylewka bezwodna	0,0...4,1%
4	Zaprawa cementowa	0,8...5,1%
5	Zaprawa wapienna	0,4...3,7%
6	Cegły	0,0...8,5%

Kalibracja

- Naciśnij przycisk **RESET** (Resetowanie) w komorze baterii, aby zresetować kalibrację.

Ładowanie przyrządu

- Gdy na ekranie pojawi się ikona niskiego naładowania baterii, należy wymienić baterię.

Dane techniczne

Rozdzielczość	0,1%
Dokładność	±2%
Zakres pomiaru	drewno: 6...44% materiały budowlane: 0,0...8,5%
Zakres temperatury pracy	0... +40 °C (praca), -10... +50 °C (przechowywanie)
Zakres wilgotności pracy	80% RH
Automatyczne wyłączenie	2 min
Klasa ochrony	IP20
Zasilanie	1 bateria 9 V
Wymiary	130x52x30 mm

Producent zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w ofercie produktów i specyfikacjach bez uprzedniego powiadomienia.

Konserwacja i pielęgnacja

Używaj urządzenia tylko w sposób określony w instrukcji obsługi. Przechowywać poza zasięgiem dzieci. Nie podejmuj prób samodzielnego demontażu urządzenia. W celu wszelkich napraw i czyszczenia skontaktuj się z punktem serwisowym. Chronić przyrząd przed upadkami z wysokości i działaniem nadmiernej siły mechanicznej. Nie używać produktu w środowisku zagrożonym wybuchem ani w pobliżu materiałów łatwopalnych. Przyrząd powinien być przechowywany w suchym, chłodnym miejscu. Należy używać wyłącznie akcesoriów i części zamiennych zgodnych ze specyfikacjami technicznymi tego urządzenia. Nie wolno używać uszkodzonego urządzenia ani urządzenia z uszkodzonymi elementami elektrycznymi! W razie połknięcia jakiegokolwiek części lub baterii należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.

Instrukcje dotyczące bezpiecznego obchodzenia się z bateriami

Należy używać baterii odpowiedniego typu i w odpowiednim rozmiarze. Należy wymieniać wszystkie baterie jednocześnie; nie należy łączyć starych i nowych baterii ani baterii różnych typów. Przed włożeniem baterii należy wyczyścić styki baterii i urządzenia. Podczas wkładania baterii należy zwracać uwagę na ich bieguny (znaki + i -). Jeśli sprzęt nie będzie używany przez dłuższy czas, należy wyjąć baterie. Zużyte baterie należy natychmiast wyjąć. Nie doprowadzać do zwarcia baterii, ponieważ wiąże się to z ryzykiem powstania wysokich temperatur, wycieku lub wybuchu. Nie ogrzewać baterii w celu przedłużenia czasu ich działania. Nie demontuj baterii. Należy pamiętać o wyłączeniu urządzenia po zakończeniu użytkowania. Baterie przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci, aby uniknąć ryzyka połknięcia, uduszenia lub zatrucia. Zużyte baterie należy utylizować zgodnie z obowiązującymi lokalnie przepisami.

Gwarancja Ermenrich

Produkty Ermenrich, z wyjątkiem dedykowanych do nich akcesoriów, mają **5-letnią gwarancję** na wady materiałowe i wykonawcze. Wszystkie akcesoria Ermenrich są wolne od wad materiałowych oraz wykonawczych i pozostaną takie przez **2 lata** od daty zakupu detalicznego. Levenhuk naprawi lub wymieni produkt w dowolnym kraju, w którym Levenhuk posiada swój oddział, o ile spełnione będą warunki gwarancji. Więcej informacji na ten temat podano na stronie: ermenrich.com
W przypadku wątpliwości związanych z gwarancją lub korzystaniem z produktu, proszę skontaktować się z lokalnym przedstawicielem Levenhuk.

PT Detetor de humidade Ermenrich Wett MW20

Leia atentamente as instruções de segurança e o manual do usuário antes de utilizar este produto. **Mantenha-se afastado de crianças.** Utilize o dispositivo apenas conforme especificado no manual do usuário.

Introdução

- Abra a tampa do compartimento da pilha e colocar uma pilha de 9 V. Feche a tampa.
- Prima o botão **LIGAR/DESLIGAR** para ligar/desligar o dispositivo.

Definições

- Para selecionar o material de construção, prima o botão **MODE** (Modo).
- Prima o botão **HOLD** (Manter) para que a medição atual permaneça no visor. Se premir novamente, a medição desaparece do visor.
- Prima o botão de seta **HOLD** (Manter) para alternar entre °C e °F.

Utilização

- Insira cuidadosamente os pinos de teste no material cujo nível de humidade deseja medir. O nível de humidade é apresentado como percentagem. A tabela a seguir mostra as indicações do visor para todas as possíveis leituras de nível de humidade em seis modos.

Tabela de referência dos modos de medição de materiais de construção e madeira

Modo	Material	Faixa de medição
1	Faia, abeto, larício, bétula, cerejeira, nogueira, carvalho, pinho, ácer, freixo, douglásia	6...44%
2	Betonilha de cimento, betão, gesso	1,4...7,4%
3	Betonilha de anidrido	0,0...4,1%
4	Argamassa de cimento	0,8...5,1%
5	Argamassa de cal	0,4...3,7%
6	Tijolos	0,0...8,5%

Calibração

- Prima o botão **RESET** (Repor) no compartimento da bateria para reajustar a calibração.

Carregamento do dispositivo

- Quando o ícone de bateria fraca aparecer no visor, substitua a bateria.

Especificações

Resolução	0,1%
Precisão	±2%
Faixa de medição	madeira: 6...44% materiais de construção: 0,0...8,5%
Intervalo de temperaturas de funcionamento	0... +40 °C (em funcionamento), -10...+50 °C (armazenamento)

Intervalo de humidade de funcionamento	80% RH
Função de desligar automática	2 minutos
Classe de proteção	IP20
Fonte de alimentação	1 pilha 9 V
Dimensões	130x52x30 mm

O fabricante se reserva no direito de fazer alterações na variedade e nas especificações dos produtos sem notificação prévia.

Cuidado e manutenção

Utilize o dispositivo apenas conforme especificado no manual do utilizador. Mantenha-se afastado de crianças. Não tente desmontar o dispositivo por conta própria, por qualquer motivo. Para fazer reparações e limpezas de qualquer tipo, entre em contato com o centro local de serviços especializados. Proteja o dispositivo de impactos súbitos e de força mecânica excessiva. Não utilize o produto em ambiente explosivo ou perto de materiais inflamáveis. Guarde o dispositivo num local seco e fresco. Utilize apenas acessórios e peças sobressalentes para este dispositivo que estejam em conformidade com as especificações técnicas. Nunca tente utilizar um dispositivo danificado ou um dispositivo com peças elétricas danificadas! Se uma parte do dispositivo ou a bateria for engolida, procure imediatamente assistência médica.

Instruções de segurança da bateria

Compre sempre baterias do tamanho e grau mais adequados para o uso pretendido. Substitua sempre o conjunto de baterias de uma só vez; tome cuidado para não misturar baterias antigas com novas, ou baterias de tipos diferentes. Limpe os contactos da bateria, e também os do dispositivo, antes da instalação da bateria. Certifique-se de que as baterias estão instaladas corretamente no que respeita à sua polaridade (+ e -). Remova as baterias do equipamento se este não for ser usado por um período prolongado de tempo. Remova as baterias usadas prontamente. Nunca coloque as baterias em curto-circuito, pois isso pode causar altas temperaturas, derrame ou explosão. Nunca aqueça as baterias com o intuito de as reanimar. Não desmonte as baterias. Lembre-se de desligar os dispositivos após a utilização. Mantenha as baterias fora do alcance das crianças, para evitar o risco de ingestão, sufocação ou envenenamento. Use as baterias da forma prescrita pelas leis do seu país.

Garantia Ermenrich

Os produtos Ermenrich, exceto seus acessórios, estão abrangidos por uma **garantia de 5 anos** contra defeitos de material e de fabrico. Todos os acessórios Ermenrich têm a garantia de isenção de defeitos de material e de fabrico durante **2 anos** a partir da data de compra a retalho. A garantia inclui o direito à reparação ou substituição gratuita do produto Ermenrich em qualquer país que tenha uma filial da Levenhuk, caso estejam reunidas todas as condições da garantia.

Para mais detalhes, visite o nosso web site: ermenrich.com

Se surgirem problemas relacionados à garantia ou se for necessária assistência no uso do produto, contate a filial local da Levenhuk.

RU Датчик влажности Ermenrich Wett MW20

Перед использованием прибора необходимо внимательно прочесть инструкции по технике безопасности и инструкцию по эксплуатации. **Храните прибор в недоступном для детей месте.** Используйте прибор только согласно указаниям в инструкции по эксплуатации.

Начало работы

- Откройте крышку батарейного отсека и вставьте в него батарею 9 В. Закройте крышку.
- Нажмите кнопку **ВКЛ./ВЫКЛ.**, чтобы включить/выключить устройство.

Настройки

- Чтобы выбрать строительный материал, нажмите кнопку **MODE** (Режим).
- Нажмите кнопку **HOLD** (Фиксация) для фиксации текущего измерения на дисплее, а затем нажмите ее еще раз, чтобы сбросить зафиксированное значение.
- Нажмите и удерживайте кнопку **HOLD** (Фиксация) для переключения между °C и °F.

Использование

- Аккуратно вставьте контрольные штифты в материал, уровень влажности которого вы хотите измерить. Уровень будет отображаться в процентах. В таблице внизу приведены интервалы значений влажности для шести режимов.

Таблица режимов измерения древесины и строительных материалов

Режимы	Материалы	Диапазон измерения
1	Бук, ель, лиственница, береза, вишня, орех, дуб, сосна, клен, ясень, дугласова пихта	6...44%
2	Цементная стяжка, бетон, штукатурка	1,4...7,4%
3	Ангидритная стяжка	0,0...4,1%
4	Цементный раствор	0,8...5,1%
5	Известковый раствор	0,4...3,7%
6	Кирпич	0,0...8,5%

Калибровка

- Нажмите кнопку **RESET** (Сброс) в батарейном отсеке, чтобы повторно выполнить калибровку.

Зарядка

- Когда на экране появится иконка разряженной батареи, пожалуйста, замените батарею.

Технические характеристики

Разрешение	0,1%
Точность	±2%
Диапазон измерения влажности	древесина: 6...44% строительные материалы: 0,0...8,5%
Диапазон рабочих температур	0... +40 °C (применение), –10... +50 °C (хранение)
Диапазон влажности	80% RH
Автоотключение	2 мин.
Степень защиты	IP20
Источник питания	1 батарейка 9 В
Размеры	130x52x30 мм

Производитель оставляет за собой право вносить любые изменения в модельный ряд и технические характеристики или прекращать производство изделия без предварительного уведомления.

Уход и хранение

Используйте прибор только согласно указаниям в руководстве пользователя. Храните прибор в недоступном для детей месте. Не разбирайте прибор. Сервисные и ремонтные работы могут проводиться только в специализированном сервисном центре. Оберегайте прибор от резких ударов и чрезмерных механических воздействий. Не используйте прибор во взрывоопасной среде или вблизи легковоспламеняющихся материалов. Храните прибор в сухом прохладном месте. Используйте только аксессуары и запасные детали, соответствующие техническим характеристикам прибора. Никогда не используйте поврежденное устройство или устройство с поврежденными электрическими деталями! Если деталь прибора или элемент питания были проглочены, срочно обратитесь за медицинской помощью.

Использование элементов питания

Всегда используйте элементы питания подходящего размера и соответствующего типа. При необходимости замены элементов питания меняйте сразу весь комплект, не смешивайте старые и новые элементы питания и не используйте элементы питания разных типов одновременно. Перед установкой элементов питания очистите контакты элементов и контакты в корпусе прибора. Устанавливайте элементы питания в соответствии с указанной полярностью (+ и –). Если прибор не используется длительное время, следует вынуть из него элементы питания. Оперативно вынимайте из прибора использованные элементы питания. Никогда не закорачивайте полюса элементов питания — это может привести к их перегреву, протечке или взрыву. Не пытайтесь нагревать элементы питания, чтобы восстановить их работоспособность. Не разбирайте элементы питания. Выключайте прибор после использования. Храните элементы питания в недоступном для детей месте, чтобы избежать риска их проглатывания, удушья или отравления. Утилизируйте использованные батарейки в соответствии с предписаниями закона.

Гарантия Ermenrich

Техника Ermenrich, за исключением аксессуаров, обеспечивается **пятилетней гарантией** со дня покупки. Компания Levenhuk гарантирует отсутствие дефектов в материалах конструкции и дефектов изготовления изделия. Продавец гарантирует соответствие качества приобретенного вами изделия Ermenrich требованиям технической документации при соблюдении потребителем условий и правил транспортировки, хранения и эксплуатации изделия. Срок гарантии на аксессуары — **6 (шесть) месяцев** со дня покупки.

Подробнее об условиях гарантийного обслуживания см. на сайте ermenrich.com

По вопросам гарантийного обслуживания вы можете обратиться в ближайшее представительство компании Levenhuk.

TR Ermenrich Wett MW20 Nem Dedektörü

Lütfen bu ürünü kullanmadan önce güvenlik talimatları ve kullanım kılavuzunu dikkatli bir şekilde okuyun. **Çocuklardan uzak tutun.** Cihazı yalnızca kullanım kılavuzunda belirtildiği şekilde kullanın.

Başlangıç

- Pil bölmesi kapağını açın ve bir adet 9 V pil yerleştirin. Kapağı kapatın.
- Cihazı açmak/kapatmak için **GÜÇ** düğmesine basın.

Ayarları

- Yapı malzemesini seçmek için, **MODE** (Mod) düğmesine basın.
- Geçerli ölçümü tutmak için **HOLD** (Tut)'a basın, sonra tutma işlevini serbest bırakmak için yeniden basın.
- °C ve °F arasında geçiş yapmak için **HOLD** düğmesini basılı tutun.

Kullanım

- Nem seviyesini ölçmek istediğiniz malzemenin içerisine test iğnelerini dikkatlice basın. Seviye yüzde olarak gösterilecektir. Aşağıdaki tablo altı modda tüm olası nem seviyesi ölçümleri için ekran işaretlerini göstermektedir.

Ahşap ve Yapı Malzemeleri Ölçüm Modu Referans Tablosu

Mod	Malzemeleri	Ölçüm aralığı
1	Kayın, Ladin, Karaçam, Huş Ağacı, Kiraz, Ceviz, Meşe, Çam, Çınar Yapraklı Akçaağaç, Dişbudak, Douglas Köknarı	6...44%
2	Şap, beton, alçı	1,4...7,4%
3	Anhidrit şap	0,0...4,1%
4	Çimento harcı	0,8...5,1%
5	Kireç harcı	0,4...3,7%
6	Tuğlalar	0,0...8,5%

Kalibrasyon

- Kalibrasyonu sıfırlamak için pil bölmesinde **RESET** (Sıfırla) düğmesine basın.

Cihazın şarj edilmesi

- Düşük pil simgesi ekranda belirdiğinde, lütfen pili yenisi ile değiştirin.

Teknik Özellikler

Çözünürlük	0,1%
Hassasiyet	±2%
Ölçüm aralığı	ahşap: 6...44% yapı malzemeleri: 0,0...8,5%
Çalışma sıcaklığı aralığı	0... +40 °C (çalışma), -10... +50 °C (depolama)
Çalışma nemi aralığı	%80 RH
Otomatik kapanma	2 dak.
Koruma sınıfı	IP20
Güç kaynağı	1 9 V pil
Ebat	130x52x30 mm

Üretici, ürün serisinde ve teknik özelliklerinde önceden bildirimde bulunmaksızın değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

Bakım ve onarım

Cihazı yalnızca kullanım kılavuzunda belirtildiği şekilde kullanın. Çocuklardan uzak tutun. Cihazı herhangi bir sebep için kendi başınıza sökmeye çalışmayın. Her tür onarım ve temizlik için lütfen yerel uzman servis merkeziniz ile iletişime geçin. Cihazı ani darbelere ve aşırı mekanik güçlere karşı koruyun. Ürünü patlayıcı ortamda ya da yanıcı malzemelerin yakınında kullanmayın. Cihazı kuru, serin bir yerde saklayın. Bu cihaz için yalnızca teknik özelliklere uygun aksesuarlar ve yedek parçalar kullanın. Hasarlı bir cihazı veya elektrikli parçaları hasar görmüş bir cihazı asla çalıştırmayı denemeyin! Cihaz veya pilin bir parçası yutulduğu takdirde, hemen tıbbi yardım alınmalıdır.

Pil güvenliđi talimatları

Her zaman kullanım amacına en uygun olan boyut ve türden piller satın alın. Eski ve yeni piller ile farklı türlerden pilleri birbiriyle birlikte kullanmamaya özen göstererek pil setini her zaman tamamen değıştirin. Pilleri takmadan önce pil kontakları ile cihaz kontaklarını temizleyin. Pillerin kutuplar (+ ve –) açısından doğru bir biçimde takıldığından emin olun. Uzun süreyle kullanılmayacak ekipmanlardaki pilleri çıkarın. Kullanılmış pilleri derhal çıkarın. Aşırı ısınmaya, sızıntıya veya patlamaya neden olabileceğinden kesinlikle pillerde kısa devreye neden olmayın. Yeniden canlandırmak için kesinlikle pilleri ısıtmayın. Pilleri sökmeyin. Cihazı kullanım sonrasında kapatın. Yutma, boğulma veya zehirlenme riskini önlemek için pilleri çocukların erişemeyeceğı bir yerde saklayın. Kullanılmış pilleri ülkenizin yasalarında belirtildiğı şekilde değerlendirin.

Ermenrich Garantisi

Tüm Ermenrich ürünleri, aksesuarlar hariç olmak üzere, malzeme ve işçilik kaynaklı kusurlara karşı **5 yıl garantilidir**. Tüm Ermenrich aksesuarları, perakende satış yoluyla alınmasından sonra **2 yıl** boyunca malzeme ve işçilik kaynaklı kusurlara karşı garantilidir. Bu garanti sayesinde, tüm garanti koşulları sağlandığı takdirde, Levenhuk ofisi bulunan herhangi bir ülkede Ermenrich ürününüz için ücretsiz olarak onarım veya değışim yapabilirsiniz.

Ayrıntılı bilgi için web sitemizi ziyaret edebilirsiniz: ermenrich.com

Garanti sorunları ortaya çıkarsa veya ürününüzü kullanırken yardıma ihtiyacınız olursa, yerel Levenhuk şubesi ile iletişime geçin.