

# STARWIND

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ



ПЕРФОРАТОР

RHP-800

# СОДЕРЖАНИЕ

Общие меры безопасности.....	3
Специальные меры безопасности.....	4
Назначение .....	5
Схема устройства.....	6
Технические характеристики.....	6
Комплектация .....	6
Подготовка к работе .....	7
Использование .....	7
Рекомендации по эксплуатации.....	10
Техническое обслуживание.....	10
Транспортировка и хранение .....	11
Утилизация .....	11
Порядок действий в случае обнаружения неисправности.....	12

Благодарим вас за приобретение электроинструмента торговой марки STARWIND. Перед началом использования устройства внимательно ознакомьтесь с настоящим руководством пользователя. Сохраняйте настоящее руководство, гарантийный талон, чек, упаковочную коробку и, по возможности, другие элементы упаковки. Производитель не несет ответственности за выход из строя инструмента или за ущерб, возникший в результате неправильного или не предусмотренного настоящим руководством его использования.

## **ОБЩИЕ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ**

- Извлеките инструмент и его комплектующие из упаковки. Удалите все упаковочные материалы. Перед началом работы осмотрите инструмент и убедитесь в отсутствии механических повреждений.
- Обеспечьте безопасность, достаточное освещение рабочего места.
- Не используйте инструмент во взрывоопасной среде, в местах расположения легковоспламеняющихся жидкостей, газов или пыли. Избегайте попадания на инструмент дождя, не погружайте его в воду и другие жидкости. Если избежать использования устройства во влажной среде невозможно, используйте источник питания, снабженный устройством защитного отключения (УЗО).
- Во время использования устройства не допускайте присутствия рядом детей или других лиц, которые могут отвлечь ваше внимание. Это может привести к потере контроля над инструментом.
- Не используйте инструмент при температуре выше 40 °С или ниже 10 °С.
- Убедитесь, что инструмент подключён к источнику питания с напряжением, указанным на инструменте и на упаковке.
- При использовании устройства не прикасайтесь к трубам, радиаторам, плитам, холодильникам и другим заземленным поверхностям во избежание поражения электрическим током.
- Избегайте повреждения кабеля зарядного устройства: не используйте его для перемещения устройства. При отключении устройства от сети держите вилку, не тяните за кабель.
- В случае перебоев в электроснабжении снимите фиксацию выключателя. Это позволит избежать неконтролируемого запуска инструмента.
- Защищайте кабель от масла, высоких температур и острых краев.
- Перед тем, как начать работу, проверьте, не поврежден ли инструмент и кабель сети. Поврежденный кабель может привести к удару электрическим током.
- Втыкая штекер в электрическую сеть, следите за тем, чтобы выключатель не был заблокирован.
- Если вы осуществляете внешние работы, оборудуйте розетку предохранителем или выключателем аварийного тока. На открытой местности применяйте лишь разрешенный для этого удлиняющий кабель с сечением не менее 1,5 мм<sup>2</sup>.
- Запрещается использовать инструмент, находясь под действием наркотических средств, алкоголя или лекарственных препаратов.

- При работе пользуйтесь индивидуальными средствами защиты, обязательно обеспечьте защиту глаз. Следите, чтобы волосы, одежда, перчатки не находились рядом с подвижной частью устройства.
- Обязательно отключайте инструмент после использования, перед подключением к сети, заменой принадлежностей, регулировкой и перемещением на другое место.
- Не используйте инструмент, если выключатель неисправен.
- Храните инструмент в месте, недоступном для детей. Не допускайте использование инструмента лицами, не ознакомленными с данным руководством.
- При некоторых работах инструмент может передавать на оператора вибрацию. Во избежание ущерба здоровью делайте перерывы в работе и ограничивайте время работы с инструментом.
- Не закрывайте воздухозаборные отверстия инструмента и не допускайте их засорения.
- Храните сменные инструменты в чистом и заточенном состоянии. Производите замену смазки и сменных принадлежностей только в соответствии с руководством пользователя.
- Не используйте сменный инструмент, не рекомендуемый производителем: это может привести к травме.
- Ремонт устройства должен выполняться только специалистами. Не ремонтируйте инструмент самостоятельно. Если инструмент работает ненадлежащим образом, обратитесь за помощью в авторизованный сервисный центр.

## **СПЕЦИАЛЬНЫЕ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ**

- Чтобы избежать контакта со скрытыми системами электро-, водо- и газо-снабжения, применяйте соответствующие металлоискатели или обратитесь в соответствующие коммунальные службы. Контакт с электропроводкой может привести к поражению электрическим током и пожару, а повреждение газопровода — к взрыву.
- Перед выполнением работ убедитесь в надежном креплении буров, коронок и другого специального инструмента, а также проверьте затяжку винтов.
- Закрепляйте заготовку (деталь) зажимными приспособлениями либо тисками.
- Пользуйтесь защитной каской и наушниками для предотвращения нарушений слуха. Также рекомендуется надевать респиратор и перчатки с толстыми подкладками.
- Обеспечьте освещение и вентиляцию рабочего места — при сверлении бетона образуется много пыли.
- Перед включением инструмента удалите все регулировочные или гаечные ключи. Ключ, оставленный во вращающейся части инструмента, может привести к травме.
- Не допускайте случайного включения инструмента, избегайте случайных прикосновений к клавише выключателя и не оставляйте работающий инструмент без присмотра.


- Не оказывайте чрезмерное усилие на инструмент, чтобы не потерять контроль над инструментом. Держите инструмент обеими руками за изолированные части. Всегда держитесь за дополнительную рукоятку инструмента. Занимайте устойчивое положение. Потеря контроля над инструментом может привести к травме.
- Следите, чтобы работающий инструмент находился на расстоянии не менее 20 см от вашего тела и лица.
- Не выпускайте инструмент из рук до его полной остановки.
- Не направляйте инструмент на других людей.
- Периодически выводите бур из отверстия для удаления шлама из зоны сверления.
- Инструмент не предназначен для непрерывной работы. Работайте с перерывами и периодически проверяйте инструмент на перегрев. По окончании работ или перед заменой оснастки дождитесь, пока инструмент не остынет.
- Запрещается дальнейшая эксплуатация инструмента при выявлении следующих признаков (критические отказы, при достижении которых необходимо прекратить работу инструмента и отключить его от сети):
  - Любое повреждение изоляции и/или жил сетевого кабеля;
  - Любое нарушение прочности и/или целостности корпуса инструмента;
  - Невозможность установки/фиксации сменного инструмента;
  - Нарушение электрической изоляции изделия (пробой изоляции и как следствие удар электрическим током);
  - Электродвигатель не запускается при нажатии выключателя;
  - Натужный гул или писк при нажатии выключателя при отсутствии вращения двигателя;
  - Отказ одной или нескольких функций (в частности, регулировки оборотов);
  - Появление дыма или запаха гари.

## НАЗНАЧЕНИЕ

Перфоратор предназначен для бурения, долбления, сверления отверстий в различных материалах (дерево, сталь, бетон, кирпич и т. д., при использовании соответствующих свёрл и буров) в режимах сверления и сверления с ударом.

# СХЕМА УСТРОЙСТВА

1. Патрон
2. Ограничитель глубины сверления
3. Фиксатор клавиши включения
4. Клавиша включателя
5. Рукоятка
6. Переключатель направления вращения
7. Переключатель режимов
8. Дополнительная рукоятка

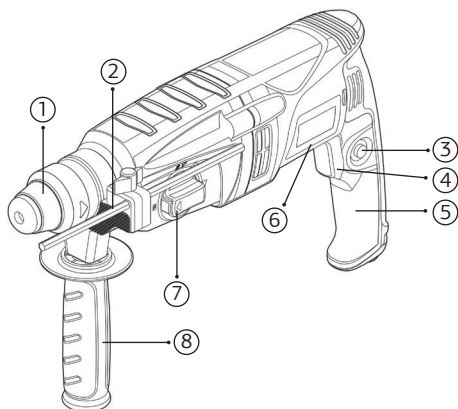

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

• Серия:	Professional
• Мощность:	800 Вт
• Напряжение:	220-240 В, ~50/60 Гц
• Тип основного патрона:	SDS-PLUS
• Максимальная энергия удара:	3 Дж
• Число скоростей:	1
• Число оборотов в минуту:	0-1 200
• Частота удара в минуту:	0-4 000
• Максимальный диаметр сверления (бетон):	26 мм
• Максимальный диаметр сверления (сталь):	13 мм
• Максимальный диаметр сверления (дерево):	30 мм
• Максимальный диаметр сверления полыми коронками:	68 мм
• Сверление	+
• Сверление с ударом	+
• Удар без сверления	+
• Реверс	+
• Ограничитель глубины сверления	+
• Длина кабеля	3,5 м
• Вес:	2,93 кг
• Размер:	378 x 222 мм

## КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Перфоратор RHP-800
- Дополнительная рукоятка
- Ограничитель глубины сверления
- Угольные щетки – 1 комплект
- Жесткий кейс
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон

# ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

Перед началом работы освободите инструмент от транспортировочных элементов, ненужных наклеек и стикеров. После хранения или транспортировки прибора в условиях пониженной температуры перед включением рекомендуется выдержать инструмент в тепле в течение двух часов – это размягчит смазку.


Убедитесь в том, что напряжение сети соответствует значению, указанному на инструменте.

## Установка сменного инструмента

Перед установкой оснастки удалите с нее грязь и пыль и нанесите смазку. Слегка проворачивая, вставьте оснастку в патрон до упора. Убедитесь в надежной фиксации оснастки, для чего возвратно-поступательным движением попытайтесь извлечь ее из патрона.

Для замены оснастки оттяните фиксирующую втулку в сторону корпуса перфоратора и удерживайте ее в таком положении. Извлеките сменный инструмент. Отпустите фиксирующую втулку.

**Примечание:** выбирайте оснастку в зависимости от вида материала (дерево, сталь, бетон).

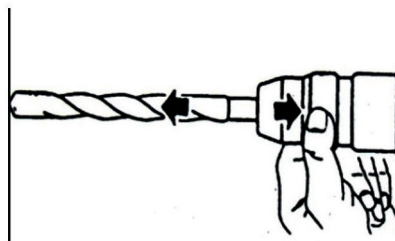

# ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

## Включение и выключение инструмента

Для начала работы нажмите и удерживайте клавишу включения. Отпустите клавишу для остановки инструмента.

Для фиксации клавиши включения при выполнении продолжительных работ нажмите клавишу включения, а затем – фиксатор.

Во время работы обязательно держите дополнительную рукоятку перфоратора. Чтобы настроить удобное положение рукоятки, ослабьте зажим вращением рукоятки против часовой стрелки, установите ее в нужное положение и зафиксируйте вращением по часовой стрелке.

### Примечания:

- Перед началом работы убедитесь, что клавиша включения работает правильно: НЕ подключая инструмент к сети, нажмите на клавишу, отпустите ее и убедитесь, что клавиша полностью возвращается в исходное положение.
- В режимах сверления не оказывайте чрезмерное давление на инструмент.

### ВНИМАНИЕ!


**Немедленно остановите работу, если произошло заклинивание инструмента. Заклинивание может привести к травме оператора или повреждению инструмента. Продолжайте работу только после устранения причины заклинивания.**

### Инструмент может заклинить в следующих ситуациях:

- при затруднении вращения из-за накопившейся в отверстии породы. В этом случае наполовину выньте бур из отверстия, включите инструмент и, несколько раз погружая бур до упора и вынимая, освободите отверстие от продуктов сверления;
- при установке бура, рабочий диаметр которого превышает указанное максимальное значение. Замените бур на соответствующий;
- при заклинивании бура. В этом случае не пытайтесь извлечь его, прикладывая усилия к инструменту. Извлеките бур из патрона («сняв» с него инструмент) и, стараясь не повредить, освободите его из клина.

## Использование ограничителя глубины сверления


При необходимости ограничения глубины сверления или сверления нескольких отверстий одинаковой глубины используйте входящий в комплект ограничитель. Для этого ослабьте дополнительную рукоятку, повернув ее против часовой стрелки, и вставьте ограничитель в цилиндрическое отверстие в основании хомута, отрегулируйте его на необходимую глубину сверления и затяните рукоятку до упора.

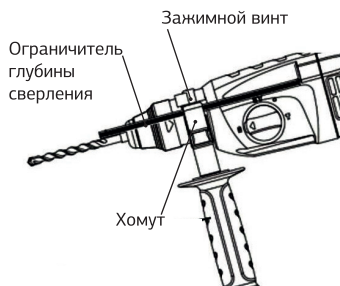

## Реверс

При работе с крепежом в режиме дрели установите переключатель направления вращения в левое положение для завинчивания или в правое – для отвинчивания крепежа.

При работе в режимах бурения или долбления, допускается переводить переключатель направления вращения только в положение для вращения по часовой стрелке.

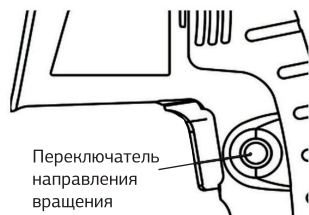




## ВНИМАНИЕ!


- Всегда проверяйте направление вращения перед началом работы.
- Перед переключением дождитесь полной остановки патрона, в противном случае вы можете повредить инструмент.

## Режимы работы


Для **сверления с ударом** (режим бурения) в бетоне, камне или кирпичной кладке установите переключатель режимов работы в положение **IT**. При работе в данном режиме используется бур.

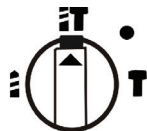

Для **сверления без удара** (режим дрели) в дереве, металле, керамике и пластике установите переключатель в положение **I**. При работе в данном режиме используются сверла.

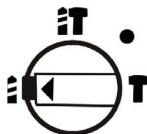

Для **удара без сверления** (режим долбления) установите переключатель в положение **T**. Режим используется для долбления бетона, кирпича и камня без вращения патрона. При работе в данном режиме используются зубила. Данный режим также применяется для штробления.

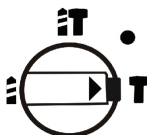

Для изменения угла поворота оснастки в режиме **удара без сверления** переведите переключатель в положение **•** и поверните оснастку рукой в нужное положение. Зафиксируйте угол, переведя переключатель в положение **T**.



### Примечания:

- Во избежание повреждения инструмента переключайте режимы только после выключения инструмента и полной остановки патрона.
- Убедитесь, что переключатель находится в фиксированном либо крайнем положении. Если переключатель не доходит до крайнего/фиксированного положения (из-за несовпадения шестерен), верните переключатель в предыдущее положение, выключите инструмент, чтобы он повернулся на несколько оборотов, и повторите попытку.

## Замена графитовых щеток

Тип и конструкция электродвигателя данного инструмента предполагают износ контактных графитовых щёток в зависимости от интенсивности использования инструмента. Не допускайте чрезмерного износа щёток. Для их замены снимите заднюю панель рукоятки, открутив три винта. Каждая щётка закреплена на корпусе инструмента с помощью двух винтов, открутите их и замените щётки новыми.

**Примечание:** щетки подлежат замене парами.

## РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

1. Перед первым использованием инструмента включите его без нагрузки и проверьте работу в течение 10-20 секунд. Если в это время вы услышите посторонний шум, почувствуете запах гари или повышенную вибрацию, немедленно выключите устройство. Не включайте его до устранения неисправности.
2. При сверлении глубоких отверстий периодически вынимайте инструмент, чтобы удалить породную пыль, а также исключить перегрев сверла и его выход из строя.
3. Для исключения перегрева делайте перерывы в работе. Повышенные нагрузки снижают срок службы инструмента.
4. Не прилагайте излишних усилий при работе с инструментом. Это не ускорит процесс сверления, а снизит качество работы и сократит срок службы инструмента. Энергия удара генерируется независимо от усилия нажатия.
5. Не используйте инструмент в качестве рычага.
6. Проверяйте состояние сетевого кабеля. Не допускайте повреждения изоляции, загрязнения агрессивными веществами, чрезмерных тянущих и изгибающих нагрузок. Поврежденный кабель подлежит немедленной замене в сервисном центре.
7. По мере износа заменяйте графитовые щетки электродвигателя, периодически очищайте от грязи и пыли корпус изделия и кабель, вентиляционные отверстия. Изделие не требует другого специального обслуживания.
8. Во время работы останавливайте на оснастку специальную насадку для пылеудаления.

## ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

1. Следите, чтобы вентиляционные отверстия всегда были открытыми и чистыми, чтобы избежать перегрева устройства.
2. После работы продуйте инструмент струей сухого воздуха.
3. Регулярно очищайте инструмент мягкой тканью. При необходимости смочите ткань в чистой мыльной воде. Не используйте для чистки устройства растворители или абразивные чистящие средства.
4. Храните инструмент в жестком кейсе, в недоступном для детей месте.
5. Не используйте инструмент после достижения предельного состояния, при котором его дальнейшая эксплуатация недопустима или экономически нецелесообразна (чрезмерный износ, коррозия, деформация, старение или разрушение узлов и деталей).

## ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

- Транспортировка устройства осуществляется всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов.
- При транспортировке в заводской упаковке необходимо обеспечить защиту от повреждений, исключив возможность воздействия атмосферных осадков и агрессивной среды.
- При транспортировке без заводской упаковки рекомендуется использовать воздушно-пузырьковую пленку и тару из гофрированного картона.
- Рекомендуется качественно обернуть каждый элемент устройства в пленку и расположить в таре вертикально.
- Свободное расстояние между элементами изделия необходимо проложить воздушно-пузырьковой пленкой или сложенным картоном с целью исключения их свободного перемещения по таре в процессе транспортировки.
- Срок хранения устройства — 5 лет при условии хранения инструмента в закрытых помещениях с естественной вентиляцией, в упаковке, при температуре воздуха от -10 °С до +50 °С и влажности воздуха не более 80 %.

## УТИЛИЗАЦИЯ

- Отслужившее срок службы изделие, дополнительные принадлежности и упаковку следует утилизировать в соответствии с экологическими нормами.
- В целях защиты окружающей среды после окончания срока службы инструмента и элементов питания не выбрасывайте их вместе с обычными бытовыми отходами. Передайте устройство и элементы питания в специализированные пункты для дальнейшей утилизации.
- Отходы, образующиеся при утилизации изделий, подлежат обязательному сбору с последующей утилизацией в установленном порядке.
- Для получения дополнительной информации об утилизации данного продукта обратитесь в местный муниципалитет, службу утилизации бытовых отходов или в магазин, где вы приобрели данный продукт.
- Данное изделие соответствует всем требуемым европейским и российским стандартам безопасности и гигиены.

# ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ В СЛУЧАЕ ОБНАРУЖЕНИЯ НЕИСПРАВНОСТИ

Неисправность	Возможные причины	Решение
Электродвигатель не включается	Отсутствие напряжения в сети	Убедитесь в наличии напряжения в сети
	Неисправность выключателя	Обратитесь в авторизованный сервисный центр
	Обрыв обмоток электродвигателя из-за перегрузки	
Повышенное искрение щеток	Износ щеток	Замените щетки
	Загрязнение коллектора	Обратитесь в авторизованный сервисный центр
	Обрыв обмоток ротора	
Электродвигатель перегрелся	Загрязнение вентиляционных отверстий в корпусе	Очистите инструмент щеткой и продуйте вентиляционные отверстия
	Перегрузка электродвигателя	Остановите работу и подождите, пока инструмент не остынет
Двигатель не развивает полную мощность	Низкое напряжение в сети	Проверьте сеть питания
	Сгорела обмотка или обрыв обмоток	Обратитесь в авторизованный сервисный центр

## ВНИМАНИЕ!

Механические повреждения корпуса, аксессуаров и комплектующих частей не являются гарантийным случаем.

## Сведения об ограничениях в использовании устройства с учетом его предназначения для работы в жилых, коммерческих и производственных зонах

Данный инструмент предназначен для работы в коммерческих или домашних зонах в соответствии с мерами безопасности и назначения, описанных в данном руководстве пользователя.

## Соответствует техническим регламентам:

ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»

ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования»

ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических

Наименование устройства

Модель

Серийный номер

Дата продажи

Фирма-продавец

Адрес фирмы-продавца

Телефон фирмы-продавца

С техническими характеристиками приобретаемого электроинструмента, условиями гарантийного и сервисного обслуживания ознакомлен и согласен. Претензий к внешнему виду не имею.

Печать

Подпись покупателя

## Отрывной талон 1

Модель

Серийный номер

Дата продажи

Продавец:

Информация о покупателе:

## Отрывной талон 2

Модель

Серийный номер

Дата продажи

Продавец:

Информация о покупателе:

## Отрывной талон 3

Модель

Серийный номер

Дата продажи

Продавец:

Информация о покупателе:

## ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

В течение гарантийного срока покупатель имеет право на бесплатное устранение недостатков (неисправностей), являющихся следствием производственных дефектов. Техническая оценка состояния товара на предмет гарантии производится только в авторизованных сервисных центрах (далее – АСЦ), перечисленных на сайте <https://starwind.com.ru/support/service/>.

### Гарантийный срок

Гарантийный срок на сетевой электроинструмент и на электроинструмент со съемными аккумуляторными батареями составляет 2 года с даты продажи через розничную торговую сеть. Срок службы: 5 лет.

Гарантийный срок на съемные аккумуляторные батареи, входящие в комплект, составляет 1 год. Срок службы: 5 лет.

Гарантийный срок на электроинструмент со встроенной несъемной аккумуляторной батареей составляет 1 год с даты продажи через розничную торговую сеть. Срок службы: 36 месяцев с даты продажи, но не более 48 месяцев с даты производства.

### Гарантийные условия

1. Заменяемые по гарантии детали не возвращаются и переходят в собственность АСЦ.
2. Гарантийный ремонт производится только при наличии правильно и полностью заполненного гарантийного талона.
3. При отсутствии гарантийного талона срок начала гарантии отсчитывается с даты изготовления товара.
4. Электроинструмент предоставляется для ремонта в АСЦ в чистом виде и в полной комплектации.
5. Настоящая гарантия не распространяется в случае:
  - Естественного износа упорных, трущихся, вращающихся деталей и материалов, естественного уменьшения емкости аккумуляторных батарей;
  - Возникновения неисправностей, возникших вследствие естественного износа упорных, трущихся, вращающихся деталей и материалов;
  - Выхода из строя быстроизнашивающихся деталей и комплектующих (приводных ремней, колес, резиновых амортизаторов и уплотнителей, сальников, смазки, ведущей звездочки, направляющих роликов, защитных кожухов, предохранителей и т. п.), а также неисправностей электроинструмента, вызванных этими видами износа.
6. Право на гарантийное обслуживание утрачивается в случае:
  - Невыполнения или нарушения пользователем предписаний руководства пользователя, при ненадлежащем хранении и обслуживании, при использовании электроинструмента не по назначению
  - Использовании электроинструмента с явными признаками неисправности (повышенный шум, вибрация, сильный нагрев, неравномерное вращение, потеря мощности, снижение числа оборотов, запах гари) приводящими к более серьезной поломке и выходу из строя дополнительных узлов и деталей;
  - Обнаружения механических повреждений в виде трещин, сколов, вмятин, деформаций;
  - Возникновения неисправностей электроинструмента, возникших вследствие использования принадлежностей, сопутствующих и запасных частей, которые не являются рекомендуемыми к использованию;
  - Обнаружения в конструкции электроинструмента изменений и дополнений, не предусмотренных изготовителем;
  - Возникновения неисправностей, возникших после самостоятельного ремонта, смазки или разборки вне гарантийной мастерской;
  - Эксплуатации инструмента с недостаточным количеством масла/смазочного материала;
  - Обнаружения повреждений, вызванных воздействием агрессивных сред, высоких температур или иных внешних факторов, вызвавших коррозию металлических деталей или частей;
  - Наличия повреждений, вызванных сильным внутренним или внешним загрязнением, попаданием в электроинструмент инородных предметов и жидкостей, материалов и веществ, при засорении вентиляционных отверстий, воздушных фильтров, а также в случае наличия повреждений, являющихся следствием неправильного хранения или ненадлежащего ухода;
  - Наличия неисправностей, возникших вследствие перегрузки или неправильной эксплуатации инструмента. К безусловным признакам перегрузки инструмента относятся: появление цветов побежалости, одновременный выход из строя сопряженных или последовательных деталей (например, ротора и статора), деформация или оплавление деталей, узлов, проводки электроинструмента под действием высокой температуры;
  - Использования инструментов бытового назначения для неприемлемых действий или в профессиональных целях;
  - Обнаружения повреждений шлицов крепежных элементов, пломб, защитных стикеров и т. д.
  - Выявления повреждений или изменений серийного номера на инструменте и в гарантийном талоне, несоответствия данных на товаре и в гарантийном талоне.
7. Профилактическое и техническое обслуживание электроинструмента (смазка, промывка, чистка, регулировка и т. д.) в гарантийные обязательства не входит и выполняется в АСЦ на платной основе.
8. При заключении договора купли-продажи электроинструмента, указанного в данном гарантийном талоне, покупатель признал, что приобретенный им электроинструмент соответствует конкретным целям, для которых приобретается.
9. При заключении договора купли-продажи электроинструмента, указанного в настоящем гарантийном талоне, продавец передал, а покупатель получил руководство пользователя и гарантийный талон на русском языке.
10. Электроинструмент получен от продавца в исправном состоянии, в полной комплектации (указанной в руководстве по эксплуатации), проверен продавцом в присутствии покупателя и лично покупателем.

*Уважаемые покупатели! Перед обращением в АСЦ внимательно изучите раздел «Порядок действий в случае обнаружения неисправности» в руководстве пользователя.*

Отрывной талон 3	Отрывной талон 2	Отрывной талон 1
<i>Дата поступления</i>	<i>Дата поступления</i>	<i>Дата поступления</i>
<i>Дата выполнения</i>	<i>Дата выполнения</i>	<i>Дата выполнения</i>
<i>Характер ремонта</i>	<i>Характер ремонта</i>	<i>Характер ремонта</i>
Сервисный центр:	Сервисный центр:	Сервисный центр:
Прибор принят, претензий не имею	Прибор принят, претензий не имею	Прибор принят, претензий не имею
Подпись	Подпись	Подпись



**EAC**



**ИЗГОТОВИТЕЛЬ:**

**Nippon Klick Systems Limited**

Address: Quijano Chambers, P.O.Box 3159, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

Made in China

**Ниппон Клик Системс Лимитед**

Адрес: Куиджано Чэмберс, а/я 3159, Роуд Таун, Тортولا, Британские Виргинские Острова

Сделано в Китае

Импортер и организация, уполномоченная на принятие претензий от потребителей: **ООО «Мерлион»**

Московская обл., г. Красногорск, б-р Строителей, д. 4

Для получения более подробной информации об устройстве посетите сайт: **[www.starwind.com.ru](http://www.starwind.com.ru)**

Изготовитель оставляет за собой право изменения комплектации, технических характеристик и внешнего вида товара.

Сведения о серийном номере представлены на наклейке на устройстве.

Срок службы устройства составляет **5 лет** при условии использования устройства в строгом соответствии с настоящей инструкцией по эксплуатации.

Дата производства указана на упаковке.

Гарантийный срок на электроинструмент составляет **2 года** с даты продажи через розничную торговую сеть.