


Руководство
по эксплуатации

Redbo
redbo.ru

ТОРЦЕВАЯ ПИЛА КОМБИНИРОВАННАЯ

MTS-210/2100

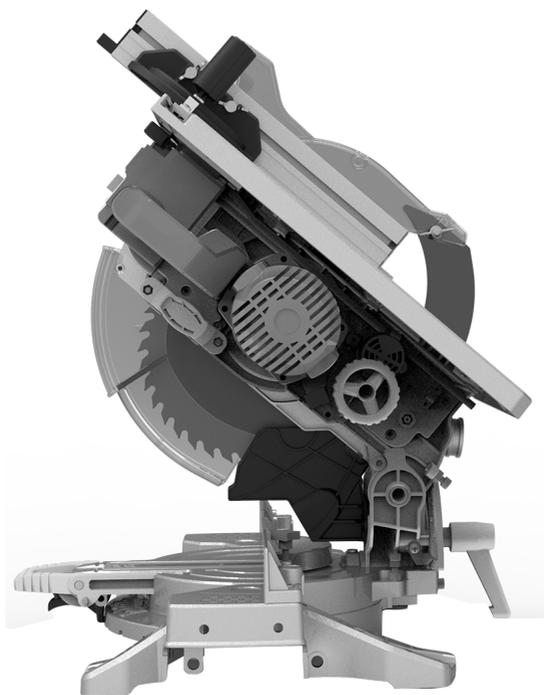


EAC



Внимание! В целях Вашей безопасности, перед использованием станков, прочтите и ознакомьтесь с руководством по эксплуатации, а также сохраните данное руководство и используйте в качестве справочного материала.

Применяемые предписывающие и предупреждающие знаки по ГОСТ Р 12.4.026-2001

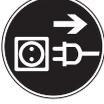Предписывающие знаки		
	Машина класса II (по ГОСТ Р МЭК 60745-1-2009)	Машины, в которых защита от поражения электрическим током обеспечивается не только основной изоляцией, но включает в себя дополнительные меры безопасности, такие как двойная изоляция, при этом не предусматривается защитное заземление
	Изучить внимательно Руководство по эксплуатации	Выполнение требований и рекомендаций руководства по эксплуатации предотвратит возможные ошибочные действия и обеспечит оптимальное функционирование и продление срока службы инструмента
	Работать в защитных очках	На рабочих местах и участках, где требуется защита органов зрения
	Работать в защитных наушниках	На рабочих местах и участках с повышенным уровнем шума
	Работать в средствах индивидуальной защиты органов дыхания	На рабочих местах и участках, где требуется защита органов дыхания
	Работать в защитных перчатках	На рабочих местах и участках, где требуется защита рук от воздействия вредных или агрессивных сред, защита от возможного поражения электрическим током
	Отключить штепсельную вилку	На рабочих местах и оборудовании, где требуется отключение от электросети при наладке или остановке электрооборудования и в других случаях
Предупреждающие знаки		
	Внимание! Опасность (прочие опасности)	Применять для привлечения внимания к прочим видам опасности, не обозначенной настоящим стандартом. Знак необходимо использовать вместе с дополнительным знаком безопасности с поясняющей надписью

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Благодарим Вас за выбор торцевой пилы комбинированной **REDBO**.

Информация, содержащаяся в руководстве основана на технических характеристиках, имеющихся на момент выпуска руководства. Мы постоянно стремимся повышать качество нашей продукции, поэтому изделия под торговой маркой **REDBO** постоянно совершенствуются, в связи с этим технические характеристики и внешний вид могут быть изменены без предварительного уведомления, что не повлияет на надёжность и безопасность эксплуатации.

При покупке торцевой пилы комбинированной **MTS-210/2100** требуйте проверки ее работоспособности пробным запуском. Убедитесь, что в талоне на гарантийный ремонт проставлены штамп магазина, дата продажи и подпись Продавца, а также указана модель и серийный номер торцевой пилы комбинированной.

Перед включением внимательно изучите настоящее руководство по эксплуатации. В процессе эксплуатации соблюдайте требования настоящего руководства по эксплуатации, чтобы обеспечить оптимальное функционирование торцевой пилы комбинированной и продлить срок ее службы.

Комплексное полное техническое обслуживание и ремонт в объёме, превышающем перечисленные данным руководством по эксплуатации операции, должны производиться квалифицированным персоналом на специализированных предприятиях. Установка и необходимое техническое обслуживание производится Пользователем и допускается только после изучения данного руководства по эксплуатации.



Внимание! Электроинструмент является источником повышенной опасности! Виды опасных воздействий на оператора во время работы: высокая скорость рабочего инструмента, локальная вибрация и возможная повышенная запылённость рабочего места.



Внимание! Прочтите все рекомендации. Несоблюдение предупреждений и инструкций может привести к поражению электрическим током, возгоранию и/или серьезной травме. Храните руководство по эксплуатации в течение всего срока службы инструмента.

Термин «электроинструмент» относится к электроинструменту с питанием от электросети (проводной) или электроинструменту с питанием от аккумулятора (беспроводной).

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

1. Торцевая пила комбинированная электрическая (далее по тексту – пила) сочетает все функции торцевой и настольной пилы. Пила предназначена для выполнения прямых, боковых, распилов под наклоном и комбинированных резов в древесине, ДСП, ДВП, пластмассах. Основным несущим узлом режущего блока пилы является металлический редуктор, закрытый с двух сторон металлическими кожухами. К редуктору крепится пластиковый корпус двигателя (рис.1 поз.30), с закреплённой на нём рукояткой управления (рис.1 поз.23).

Уникальностью этой модели является возможность перемещения моторного блока в верхнее и нижнее положение, в зависимости от необходимой операции (распиловка или распилы под углом, торцевание). Таким образом, эта функция позволяет получить высокие характеристики по глубине реза как в режиме распиловочного станка, так и торцевой пилы. Это реализовано как в ручном, так и в автоматическом режиме с помощью сервопривода перемещения режущего блока.

Возвратная пружина на оси суппорта, возвращает режущий блок в исходное положение. Заготовка на рабочем столе торцевания может быть повёрнута на угол от 0 до 45° в обе стороны, за счёт поворотного стола (рис.1 поз.18). На основной рукоятке пилы расположены: - клавиша выключателя (рис.1 поз.24), для работы в режиме торцевания, - магнитный пускатель (рис.1 поз.29), для работы в режиме настольной пилы и - переключатель (рис.1 поз.28) режимов работы/положения режущего блока.

Конструкция пилы позволяет осуществлять пропилы, кроме вертикальных (0 - 90°): косые пропилы материала под заданным углом от 0 до 45° относительно задней кромки заготовки в обе стороны (смещением поворотного стола) и наклонные пропилы с заданным углом (от 0 до 45°) относительно вертикальной оси влево.

В режиме настольной пилы - поперечное пиление заготовок толщиной до 70 мм. Крутящий момент с якоря электродвигателя шестернёй передаётся на шпиндель, соосный с двигателем. На шпиндель, между опорным и зажимным фланцами крепится пильный диск. Диск является основным рабочим инструментом для резки выбранных материалов.

Пила рассчитана на повторно-кратковременный режим работы с номинальным периодом времени: работа/перерыв – 15 мин/5 мин.

Установленный в машине коллекторный электродвигатель с двойной изоляцией (машина класса II по ГОСТ Р МЭК 60745-1-2011) обеспечивает максимальную электробезопасность при работе от сети переменного тока и избавляет от необходимости применения заземления. То, что инструмент имеет двойную изоляцию означает, что все внешние металлические части электрически изолированы от токоведущих частей. Это выполнено за счет размещения дополнительных изоляционных барьеров между электрическими и механическими частями, делая необязательным заземление инструмента.



Внимание! Двойная изоляция не заменяет обычных мер предосторожности, необходимых при работе с этим инструментом. Эта изоляционная система служит дополнительной защитой от травм, возникающих в результате возможного повреждения электрической изоляции внутри инструмента.

Степень защиты, обеспечиваемая оболочкой - IP20 (МЭК 60529).

2. Вид климатического исполнения данной модели УХЛ3.1 по ГОСТ 15150-69 (п.3.2), то есть предназначена для работы в условиях умеренного климата с диапазоном рабочих температур от -10 до +40 °С и относительной влажности не более 80%. Питание от сети переменного тока напряжением 230 В, частотой 50 Гц. Допускаемые отклонения: напряжения +/- 10%, частоты +/- 5%.

На левом неподвижном кожухе пилы стрелкой указано направление вращения диска. Металлическая станина (рис.1 поз.31) пилы устанавливается на ровную горизонтальную поверхность. Для крепления пилы на верстаке (рабочем столе) в ножках станины имеются крепёжных отверстия. При пилении длинных заготовок в станину крепятся дополнительные опоры. Распиливаемая заготовка плотно прижимается к параллельному упору (рис.1 поз.21) и крепится к рабочему столу струбциной. Для отвода стружки в комплект поставки входит пылесборник, который крепится к патрубку (рис.1 поз.8) неподвижных кожухов. К патрубку можно подключить промышленный пылесос.

3. Габаритные размеры и вес представлены в таблице:

Габаритные размеры в упаковке, мм:	
- длина	495
- ширина	465
- высота	330
Вес (брутто/нетто), кг	15,0/12,5

4. Пила поставляется в продажу в следующей комплектации*:

Пила торцевая	1
Диск пильный (по дереву)	1
Нож расклинивающий	1
Кожух защитный верхний	1
Планка направляющая с транспортиром	1
Вертикальный зажим (струбцина)	
Ключ шестигранный крепления диска	1
Пылесборник/Дополнительные опоры/Толкатель	1/2/1
Руководство по эксплуатации/Упаковка	1/1

*в зависимости от поставки комплектация может изменяться

Дата изготовления указана на серийном номере инструмента.

5. Основные технические характеристики представлены в таблице:

Номинальное напряжение, В	220-240
Частота, Гц	~50
Потребляемая мощность, Вт	2100
Диаметр пильного диска, мм	210x30x2,8x24T
Номин.скорость шпинделя на х.х., об/мин	5000
Тип двигателя	однофазный коллекторный
Тип передачи	зубчатая
Наклон пилы влево/вправо, градусы	0-45/-
Регулировка рабочего стола (поворотного основания) влево/вправо, градусы	0-45/0-45
Макс. размеры пропила заготовки: толщина x ширина, мм	
Поперечное пиление (0°x90°), мм	55x120
Наклонное пиление (0°x45°), мм	55x80
Косое пиление (45°x90°), мм	30x120
Комбинированное пиление (45°x45°), мм	30x80
Макс.толщина пропила (настольный режим), мм	70
Уровень звуковой мощности, дБ(А)	101,5
Уровень вибраций (ускорений), м/с ²	2,7
Класс безопасности (ГОСТ Р МЭК 60745-1-2011)	II



Внимание! Схемы и рисунки в данном руководстве по эксплуатации носят информативный характер и могут отличаться от конструкции Вашей модели. Производитель оставляет за собой право изменять конструкцию и технические параметры без предупреждения.

6. Общий вид пилы представлен на рис. 1

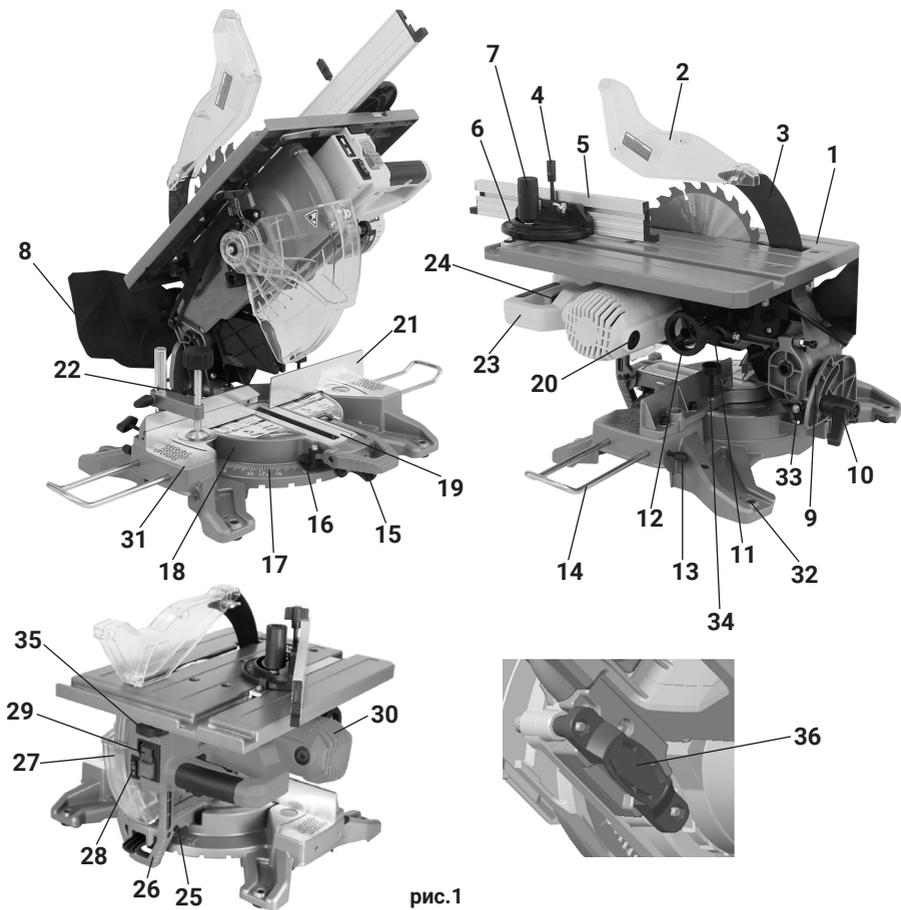


рис.1

1 - стол рабочий (циркулярный); 2 - защитный кожух верхний; 3 - нож расклинивающий; 4 - винт крепления планки; 5 - планка направляющая (упор параллельный) с транспортиром; 6 - стрелка-указатель транспорта; 7 - рукоятка фиксации угла поворота транспорта; 8 - пылесборник; 9 - шкала угла наклона режущего блока; 10 - рукоятка фиксации угла наклона; 11 - рычаг блокировки; 12 - маховик перемещения режущего блока; 13 - винт фиксации; 14 - опора дополнительной; 15 - рычаг фиксации угла поворотного стола; 16 - стрелка-указатель угла поворота; 17 - шкала угла поворота стола; 18 - стол поворотный торцевания; 19 - вставка поворотного стола; 20 - крышка щеткодержателя; 21 - упор параллельный торцевания; 22 - струбцина; 23 - рукоятка управления; 24 - клавиша выключателя (режим торцевания); 25 - штифт-фиксатор режущего блока в режиме распиловочного станка; 26 - скоба фиксации режущего блока в режиме распиловочного станка (настольной пилы); 27 - кожух защитный диска (подвижный); 28 - переключатель положения режущего блока; 29 - выключатель (магнитный пускатель) в режиме настольной пилы; 30 - корпус двигателя; 31 - основание; 32 - крепежные отверстия; 33 - стрелка-указатель угла наклона; 34 - винт блокировки поворотного стола; 35 - кнопка фиксации защитного кожуха; 36 - фиксатор положения режущего блока

УКАЗАНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ



Внимание! Прочтите все предупреждения и указания мер безопасности и все инструкции. Невыполнение предупреждений и инструкций может привести к поражению электрическим током, пожару или другим повреждениям.



Внимание! Торцевая пила должна использоваться строго по назначению. Помните, личная безопасность - это Ваша ответственность. Защитное оборудование не служит спасением при проявлении невнимательности.



Внимание! Общие меры безопасности при работе с электроинструментом см. в Приложении 2 данного руководства.

Запрещается использование пилы: - не по назначению; - в условиях воздействия капель и брызг, а также на открытых площадках; - во влажном и сыром помещении; - в присутствии посторонних лиц, особенно детей, в рабочей зоне.

Запрещается использование пилы лицами в состоянии алкогольного, наркотического опьянения или под действием лекарств, снижающих внимание; при появлении повышенного шума, стука, вибрации; при поломке или появлении трещин в корпусных деталях; при незавершенной сборке; со снятыми и/или поврежденными защитными устройствами; с неисправным выключателем.

К эксплуатации и техническому обслуживанию пилы допускаются лица, ознакомленные с руководством по эксплуатации и осведомленные обо всех факторах опасности. Храните руководство в доступном для дальнейшего использования месте.

Требования к месту эксплуатации пилы

Торцевую пилу необходимо эксплуатировать в помещениях с общеобменной и местной системами вентиляции. Пила не предназначена для использования вне помещения.

Необходимо обеспечить свободное рабочее пространство для направления, подачи и съема заготовки, с учетом ее габаритных размеров.

Основание для установки пилы должно быть ровным, нескользким.

Розетки должны находиться достаточно близко к пиле, чтобы кабель не создавал опасной ситуации для перемещения.

Рабочая зона должна быть хорошо освещена. Содержите рабочую зону в чистоте, загрязнения могут стать причиной несчастного случая.

Перед началом работы

Используйте электроинструмент только для распиловки материалов рекомендованных производителем.

Перед использованием установите электроинструмент на горизонтальное, устойчивое основание.

Используйте пыльные диски, допустимое число оборотов которых превышает

число оборотов шпинделя электроинструмента. Соблюдайте рекомендации производителей по использованию пильных дисков. Выбор пильного диска зависит от материала обрабатываемого изделия. Не применяйте пильные диски, не отвечающие техническим требованиям, включенным в данное руководство.

Направление стрелки на пильном диске должно всегда совпадать с направлением стрелки на защитном кожухе.

Используйте только острые, не имеющие дефектов пильные диски. Треснувшие, погнутые или затупленные пильные диски необходимо заменить.

Не используйте пильные диски, размеры которых (внешний и посадочный диаметры), отличаются от рекомендованных.

Не пользуйтесь пильными дисками, изготовленными из быстрорежущей стали.

Для данного электроинструмента категорически запрещается использовать отрезные диски других типов (абразивные, алмазные и пр.).

Удостоверьтесь в том, что все приспособления, предотвращающие случайное прикосновение к пильному диску, правильно смонтированы, работоспособны и находятся в полном порядке.

Категорически запрещается работать с демонтированными защитными устройствами. Поврежденные защитные устройства должны быть немедленно заменены.

При работе запрещается фиксировать (привязывать, расклинивать и т.п.) подвижный защитный кожух в открытом положении.

Не допускайте блокировки подвижного защитного кожуха, забивания его опилками. Если это случилось, выключите электроинструмент, устраните неисправность и только после этого продолжайте работу.

Запрещается использовать электроинструмент с поврежденным вкладышем.

Перед работой необходимо удостовериться, что пильный диск не касается поворотного стола при любом угле наклона.

Прежде чем приступить к распиловке заготовок, удалите из них гвозди и другие металлические объекты.

При транспортировке или хранении пилы в условиях воздействия отрицательных температур необходимо перед началом эксплуатации выдержать пилу в помещении при комнатной температуре не менее 30 минут; учитывайте влияние окружающей среды, не используйте инструмент при высокой (более 80%) влажности окружающей среды. Не работайте с инструментом при температуре окружающей среды ниже -10 и выше $+40^{\circ}\text{C}$; проведите внешний осмотр инструмента на наличие видимых повреждений или деформации корпуса инструмента; устанавливайте пильные диски только указанных в настоящем руководстве размеров и параметров, перед началом работы проверяйте пильный диск на отсутствие повреждений и трещин; проверьте работоспособность выключателя электродвигателя инструмента. Не подключая пилу к электросети, нажмите и отпустите клавишу выключателя (рис.1 поз.24) – она, без задержки, должна возвратиться в исходное положение; перед началом работы убедитесь в надёжности фиксации пильного диска; проверьте состояние и надёжность крепления подвижного

защитного кожуха торцевания (рис.1 поз.27), чёткость его срабатывания и фиксации при переводе пилы в настольный режим. Проверить надёжность установки и соосность с диском расклинивающего ножа, а также надёжность крепления и чёткость срабатывания защитного кожуха верхнего (рис.1 поз.2). Запрещается работать пилой, подвижные защитные кожухи которой неисправны или повреждены; перед распиловкой материала, бывшего в употреблении, убедиться в отсутствии гвоздей и других металлических предметов в заготовке; после необходимых регулировок надёжно зафиксируйте болт установки глубины пропила, рукоятки-фиксаторы угла наклона и угла поворота. При недостаточно надёжной фиксации во время пиления возможно изменение этих установок и, как следствие, возникновение заклинивания пильного диска и обратной отдачи; запрещается эксплуатация инструмента неподготовленными, необученными лицами или детьми.

Личная безопасность

При работе с инструментом всегда используйте подходящую спецодежду, а также средства защиты зрения (очки) и слуха (наушники); - будьте внимательны и следите за тем, что Вы делаете - не работайте с инструментом, если Вы устали, находитесь под влиянием лекарственных средств, снижающих реакцию, а также в состоянии алкогольного или наркотического опьянения; - не работайте электроинструментом во взрывоопасной среде или в непосредственной близости от легковоспламеняющихся жидкостей и газов, т.к. электроинструмент является источником искр; - при работе всегда выбирайте надёжную опорную поверхность для пилы. Ненадёжная, шатающаяся или скользкая опорная поверхность может послужить причиной потери контроля при работе пилой – это опасно для жизни и здоровья оператора; - посторонним лицам, а также детям и животным запрещается находиться в зоне работы пилы; - во время работы надёжно закрепляйте обрабатываемую деталь. Для этого используйте зажимные фиксирующие приспособления; - не соприкасайтесь во время работы с вращающимися частями пилы - никогда не работайте пилой, подвижные защитные кожухи которой принудительно зафиксированы в открытом положении; - при выполнении углового, наклонного или комбинированного пиления дождитесь полной остановки вращения диска прежде, чем поднять вверх режущий блок. В противном случае, при поднятии режущего блока обрезки заготовки могут быть захвачены вращающимся диском и с силой отброшены в сторону оператора.

Электробезопасность

Не подвергайте инструмент непосредственному воздействию влаги или любой другой агрессивной среды; - при появлении посторонних звуков, вибрации, повышенного нагрева поверхности пилы, появлении дыма или постороннего запаха, характерного для горелой изоляции, следует незамедлительно прекратить дальнейшую эксплуатацию пилы и обратиться в сервисный центр; - будьте осторожны в обращении с пилой - не роняйте её, не подвергайте тряске, не работайте и не оставляйте пилу в местах, где температура может достигать отметки выше 40° С; - не оставляйте без надзора пилу, подключённую к электросети; - следите за

состоянием шнура электропитания и штепсельной вилки, не допускайте их повреждения или внесения самостоятельных изменений в конструкцию; - не прилагайте различного рода усилия к шнуру электропитания: никогда не переносите инструмент за шнур, не дёргайте за шнур для отключения электроинструмента от электрической розетки. Держите шнур подальше от источников тепла, влаги, масла. Не допускайте натягивания, перекручивания и нагрузки на разрыв шнура электропитания; - убедитесь в том, что напряжение вашей электросети соответствует данным, указанным на заводской табличке корпуса пилы. После этого подключите штепсельную вилку шнура электропитания к розетке электросети; - старайтесь не допускать блокировки вращения диска пилы. Вызванное блокировкой вращения диска избыточное поступление тока приводит к повышенной нагрузке на электродвигатель и возможной дальнейшей его поломке; - избегайте длительной (более 15 мин) непрерывной работы пилы – это может привести к перегреву электродвигателя пилы и, как следствие, его поломке.

При работе

Никогда не становитесь на электроинструмент, если он опрокинется или Вы случайно коснетесь пильного диска, то можете получить серьезные травмы.



Внимание! Держите руки на безопасном расстоянии от пильного диска. Опасные зоны отмечены специальным знаком.

При работе, следите за положением кабеля питания (он всегда должен находиться позади электроинструмента). Не допускайте обматывания им ног или рук. Никогда не начинайте распиловку, пока пильный диск не разовьет полную скорость.

При обработке мелких заготовок, используйте зажимные приспособления. Если заготовки настолько малы, что их невозможно надежно зафиксировать - не обрабатывайте их.

Всегда обрабатывайте только одну заготовку - только в этом случае ее можно зафиксировать.

При обработке длинных заготовок, используйте зажимные приспособления и обязательно обеспечьте опору под длинным концом заготовки. Категорически запрещается, чтобы третье лицо удерживало обрабатываемую заготовку.

Посторонним лицам, а так же детям и животным запрещается находиться в зоне работы пилы; во время работы надёжно закрепляйте обрабатываемую деталь. Для этого используйте зажимные фиксирующие приспособления; не прикасайтесь во время работы с вращающимися частями пилы; никогда не работайте пилой, подвижный защитный кожух которой принудительно зафиксирован в открытом положении; при выполнении углового, наклонного или комбинированного пиления дождитесь полной остановки вращения диска прежде, чем поднять вверх режущий блок. В противном случае, при поднятии режущего блока обрезки заготовки могут быть захвачены вращающимся диском и с силой отброшены в

сторону оператора.

После выполнения пропила убирайте обрезки заготовок с поверхности поворотного стола - они могут заклинить пильный диск, либо вращающийся пильный диск может с большой скоростью отбросить их в пользователя.

Никогда не держите руки позади пильного диска (при удерживании заготовок, при удалении обрезков и т.п.), в этом случае расстояние между пильным диском и Вашими руками слишком мало, соответственно повышается риск получения серьезных травм.

Категорически запрещается удалять опилки и обрезки заготовок при включенном двигателе электроинструмента.

Если при работе пильный диск застрял в заготовке или был заблокирован обрезками, немедленно выключите электроинструмент и только после этого устраняйте причину остановки пильного диска.

Запрещается обрабатывать заготовки, содержащие асбест. Асбест является канцерогенным веществом.

Запрещается использовать инструмент для распиловки дров.

Избегайте остановки двигателя электроинструмента под нагрузкой.

Не допускайте перегрева электроинструмента при длительном использовании.

Если Ваш электроинструмент оборудован лазерным указателем пропила - соблюдайте необходимые меры предосторожности. Категорически запрещается смотреть на луч, направлять его на других людей или животных - при попадании луча лазера в глаза возможно повреждение зрения.

При появлении посторонних звуков, вибрации, повышенного нагрева поверхности пилы, появлении дыма или постороннего запаха, характерного для горелой изоляции, следует незамедлительно прекратить дальнейшую эксплуатацию пилы и обратиться в сервисный центр; будьте осторожны в обращении с пилой - не роняйте её, не подвергайте тряске, не работайте и не оставляйте пилу в местах, где температура может достигать отметки выше 40° C; не оставляйте без надзора пилу, подключённую к электросети; убедитесь в том, что напряжение Вашей электросети соответствует данным, указанным на заводской табличке корпуса пилы. После этого подключите штепсельную вилку шнура электропитания к розетке электросети; старайтесь не допускать блокировки вращения диска пилы. Вызванное блокировкой вращения диска избыточное поступление тока приводит к повышенной нагрузке на электродвигатель и возможной дальнейшей его поломке; избегайте длительной (более 15 мин) непрерывной работы пилы – это может привести к перегреву электродвигателя пилы и, как следствие, его поломке.

После окончания работы

Электроинструмент можно убирать с рабочего места только после выключения и полной остановки пильного диска.

Категорически запрещается замедлять вращение пильного диска по инерции, при помощи фиксатора шпинделя или прилагая усилие к боковой поверхности пильного диска. Использование фиксатора шпинделя для этой цели выведет из строя

электроинструмент и лишит Вас права на гарантийное обслуживание.
При работе пыльные диски сильно нагреваются - не прикасайтесь к ним до их охлаждения.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ

1. Сборка и установка пилы

Пила поставляется собранной за исключением: дополнительных опор, пыльного диска, расклинивающего ножа, защитного кожуха верхнего, упора параллельного с транспортиром и пылесборника.

Раскрыв упаковку, необходимо проверить комплектность поставки, указанную в руководстве по эксплуатации.

Установить пилу на ровной твёрдой поверхности верстака (рабочего стола). В целях уменьшения вибрации пилы рекомендуется закрепить основание (рис.1 поз.31) к верстаку, используя крепёжные отверстия (рис.1 поз.32).

При пилении длинных заготовок в отверстия (рис.1 поз.14) основания вставить опоры дополнительные и зафиксировать их винтами фиксации (рис.1 поз.13).

На патрубок пылеотвода (рис.1 поз.8) установить пылесборник, (входит в комплект поставки) или подключить строительный (промышленный) пылесос.



Внимание! Все операции по сборке, замене диска и регулировке производить только при отключённой от сети пиле.

2. Изменение режима работы пилы (торцевая/настольная)

Перевод в режим торцевой пилы

Для работы в режиме торцевой пилы необходимо: - вытянуть установочный штифт (рис.1 поз.25) из основания, повернув скобу фиксации (рис.1 поз.26) от себя, придерживая за рукоятку управления (рис.1 поз.23) режущий блок (редуктор с двигателем, наклонно-поворотный суппорт и рабочий стол настольного пиления); - возвратной пружиной на оси суппорта режущий блок поднимется вверх – рабочее положение для торцевой пилы; - вставить на место установочный штифт.

Перевод в режим настольной пилы

Для работы в режиме настольной пилы необходимо: - вытянуть установочный штифт (рис.1 поз.25) из основания; нажимая на рукоятку управления (рис.1 поз.23), переместить, преодолевая сопротивление возвратной пружины, режущий блок в верх; - разблокировать режущий блок, для этого сдвинуть и удерживать на себя фиксатор положения режущего блока (рис.1 поз. 36), после этого нажать переключатель режимов работы в положение режущего блока (рис.1 поз.28) в положение 1, режущий блок с помощью сервопривода начнет движение вверх.

Или в ручном режиме / Разблокировать режущий блок, для этого сдвинуть на себя фиксатор положения режущего блока (рис.1 поз.36) после этого вращая маховик перемещения режущего блока (рис.1 поз.12) против часовой стрелки, поднимаем режущий блок в рабочее положение до упора.

3. Включение/выключение пилы


Включение в режиме торцевания: - подключить двигатель пилы к сети питания; - перевести переключатель режимов работы/положения режущего блока (рис. 1 поз. 28) в положение 2; - нажать на клавишу выключателя (рис.1 поз.24).

Для отключения двигателя – отпустить клавишу, пружиной она вернётся в исходное положение “выключено”.

Включение в режиме настольной пилы: - подключить двигатель пилы к сети питания; - перевести переключатель режимов работы/положения режущего блока (рис. 1 поз. 28) в положение 1; - для включения двигателя нажать зелёную кнопку магнитного пускателя (рис.1 поз.29), для отключения двигателя – нажать красную кнопку.

4. Замена пильного диска (рис.2)

Порядок установки (замены) пильного диска: - перевести пилу в положение торцевого режима; - поднять рабочий стол (рис.1 поз.1) в крайнее верхнее положение; - зафиксировать подвижный кожух (рис.1 поз.27) в верхнем положении; - нажать рычаг блокировки шпинделя (рис.2 поз.7); - шестигранным ключом (из комплекта поставки) открутить поворотом по часовой стрелке (резьба левая) болт крепления диска (рис.2 поз.2); - снять со шпинделя (рис.2 поз.6) зажимной фланец (рис.2 поз.3) и (при замене) использованный диск (рис.2 поз.4); - очистить опорный (рис.2 поз.5) и зажимной фланцы, внутренние части защитных кожухов; - установить на шпиндель: опорный фланец, пильный диск и прижимной фланец; - закрутить ключом болт крепления диска (против часовой стрелки); - отпустить кнопку блокировки шпинделя, отпустить подвижный защитный кожух; - после установки диска подключите пилу к электросети и осуществите пробный кратковременный запуск. При наличии сильной вибрации диск необходимо заменить.

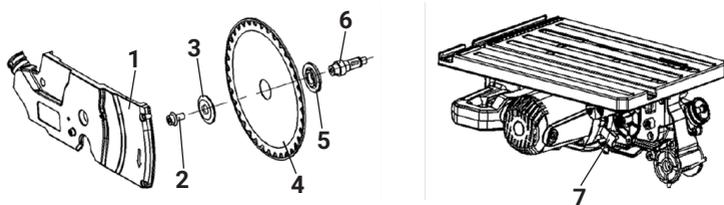

1 - защитный кожух неподвижный; 2 - болт крепления диска (левый); 3 - фланец зажимной; 4 - диск пильный; 5 - фланец опорный; 6 - шпиндель (вал выходной); 7 - рычаг блокировки шпинделя

рис.2



Внимание! Используйте диски с размерами и окружной скоростью (диаметром и оборотами) рекомендуемыми заводом-изготовителем пилы. Всегда проверяйте надежность крепления диска перед началом работы.



Внимание! Перед заменой режущего диска убедитесь, что пила отключена от сети питания. Во избежание травм, производите замену пильного диска в перчатках.



Внимание! Направление вращения пильного диска (указано стрелкой на диске) должно совпадать с направлением, указанным на неподвижном кожухе пилы.

Поворот рабочего стола и наклон режущего блока (режим торцевания)

Стол поворотный (рис.1 поз.18) вместе с режущим блоком, имеет возможность установки заданного угла поворота в обе стороны, относительно задней кромки заготовки в пяти фиксированных положениях: 0; 15; 22,5; 30; или 45 градусов.

Для установки угла поворота: - ослабить винт блокировки поворотного стола (рис.1 поз.34); - нажать рычаг фиксации (рис.1 поз.15) угла поворота стола; - повернуть стол (вправо/влево) до совпадения стрелки-указателя (рис.1 поз.16) с нужным значением шкалы (рис.1 поз.17); - отпустить рычаг, для установки выбранного угла; - затянуть винт блокировки (рис.1 поз.34).

Режущий блок пилы можно повернуть влево от вертикали на угол до 45°.

Для установки нужного угла наклона необходимо: - ослабить (поворот против часовой стрелки) рукоятку фиксации (рис.1 поз.10) угла наклона режущего блока; - за рукоятку управления (рис.1 поз.23) повернуть режущий блок на нужный угол – до совпадения стрелки-указателя (рис.1 поз.33) с нужным значением шкалы (рис.1 поз.9); - зафиксировать выбранное положение режущего блока, затянув рукоятку фиксации (поворот по часовой стрелке).

Работа в режиме торцевания

Перед проведением реза необходимо убедиться, что заготовка на поворотном столе правильно установлена и надёжно закреплена.



Внимание! Прочно зафиксируйте заготовку струбциной на рабочем столе, во избежание ее перемещения во время резки.

Прямой пропил (режущий блок-90° поворот стола-0°):

Нажать на клавишу выключателя (рис.1 поз.24) для включения пилы. После включения пилы дождитесь, пока пильный диск наберет максимальные обороты. Разблокировать подвижный защитный кожух (рис.1 поз.27). Нажатием на рукоятку управления (рис.1 поз.23), плавно опустить режущий блок на распиливаемую заготовку. После завершения распила вернуть режущий блок пилы в верхнее положение и отпустить клавишу выключателя (рис.1 поз.24).



Внимание! Возвратная пружина автоматически поднимает пилу после завершения распила. Не отпускайте рукоятку (рис.1 поз.24) непосредствен-

но после завершения распила, придерживайте ее для плавного и медленного подъема.

Пропил под углом (режущий блок - 90°, поворот стола - 0° - 45°):

Разблокировать поворотный стол (рис.1 поз.18), ослабив винт (рис.1 поз.34). Нажать и удерживать рычаг фиксации (рис.1 поз.15) угла поворота, используя рукоятку (рис.1 поз.23), установить желаемый угол поворотного стола (вправо/влево), т.е. нужное значение шкалы (рис.1 поз.17) на поворотном столе должно совпадать со стрелкой-указателем угла поворота (рис.1 поз.16) на станине. Отпустить рычаг (рис.1 поз.15) и заблокировать поворотный стол в выбранном положении, затянув винт (рис.1 поз.34). Произвести разрез.

Наклонный пропил (режущий блок 0-45°, поворот стола - 0°):

Зафиксировать поворотный стол (рис.1 поз.18) в положении 0°. Ослабить рукоятку фиксации (поворот против часовой стрелки) угла наклона режущего блока (рис.1 поз.10) и наклонить режущий блок пилы влево, используя рукоятку (рис.1 поз.23) до тех пор, пока стрелка-указатель (рис.1 поз.33) не совпадет с нужным значением шкалы угла наклона (рис.1 поз.9). Затянуть рукоятку фиксации наклона режущего блока (рис.1 поз.10) и произвести распил.


Комбинированный пропил (режущий блок - 0-45°, поворот стола - 0°-45°):

Разблокировать поворотный стол (рис.1 поз.18), ослабив винт (рис.1 поз.34). Нажать и удерживать рычаг фиксации (рис.1 поз.15) угла поворота, используя рукоятку (рис.1 поз.23), установить желаемый угол поворотного стола (вправо/влево). Отпустить рычаг (рис.1 поз.15) и заблокировать поворотный стол в выбранном положении, затянув винт (рис.1 поз.34). Ослабить рукоятку-фиксатор угла наклона (рис.1 поз.10) и наклонить режущий блок влево, используя рукоятку (рис.1 поз.23) до установки нужного угла. Затянуть рукоятку-фиксатор (рис.1 поз.10) угла наклона режущего блока. Произвести разрез.

Работа в режиме настольной пилы

Установка раскливающего ножа и верхнего защитного кожуха (рис.3):

Раскливающий нож разъединяет распиленные части заготовки, предотвращая зажим пильного диска. После установки высоты пильного диска, необходимо закрепить на кронштейне, который расположен между неподвижными кожухами, раскливающий нож:

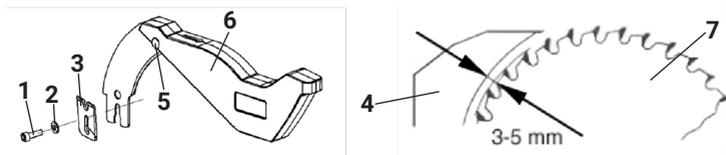


1 - винт крепления раскливающего ножа; 2 - шайба; 3 - кронштейн крепления; 4 - нож раскливающий; 5 - винт крепления кожуха; 6 - кожух защитный верхний; 7 - диск режущий

рис.3

- закрепить винтами (рис.3 поз.1) на кронштейне (рис.3 поз.3) расклинивающий нож (рис.3 поз.4) так, чтобы он находился в одной плоскости с пильным диском (рис.3 поз.7) и на расстоянии 3-5 мм, как показано на рис.3;
- совместив крепёжные отверстия кожуха (рис.3 поз.6) и расклинивающего ножа (рис.3 поз.4), соединить их винтом (рис.3 поз.5) и закрепить гайкой. Крепление не должно быть жёстким. Кожух должен иметь возможность вращения вокруг оси крепления, чтобы фиксироваться в выбранном положении относительно диска, в зависимости от толщины заготовки.

Установка транспортира параллельного упора с планкой (рис.4):

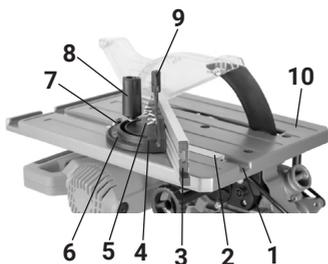

1 - паз установки планки упора; 2 - планка перемещения упора; 3 - пластина упора; 4 - корпус упора с транспортиром; 5 - винты крепления пластины к корпусу; 6 - шкала транспортира; 7 - стрелка-указатель угла поворота; 8 - ручка фиксации угла поворота; 9 - ручка фиксации упора на столе; 10 - стол рабочий

рис.4

Заготовка размещается на рабочем столе (рис.4 поз.10) в нужном положении с помощью пластины (рис.4 поз.3) параллельного/углового упора, закрепляемого в паз (рис.4 поз.1) рабочего стола. Для установки упора необходимо:

- соединить (если не соединены) ручкой фиксации (рис.4 поз.9) корпус упора (рис.4 поз.4) и планку перемещения (рис.4 поз.2);
- вставить планку (рис.4 поз.2) в паз (рис.4 поз.1) рабочего стола (рис.4 поз.10);
- винтами (рис.4 поз.5) прикрутить пластину упора (рис.4 поз.3) к корпусу;
- установить упор на рабочем столе в нужном положении для продольного (поперечного или косого) пропила.



Внимание! При установке упора следите за тем, чтобы его пластина не падала в плоскость режущего диска!

Распиливаемая заготовка (или упор с заготовкой) подаётся оператором по рабочему столу к пильному диску вручную.

Указания по практическому применению

Пила может быть закреплена болтами на ровной и устойчивой поверхности. Это уменьшит вибрацию при работе, обеспечит безопасность и предотвратит возможность травматизма.

Включение пилы производится до приведения пильного диска в контакт с обрабатываемым материалом. Обязательно дождитесь набора максимального числа оборотов диска, после чего приступайте к распиливанию.

Используйте для обработки только заготовки, которые Вы можете надёжно закрепить или безопасно удерживать рукой при отпиливании.

Всегда крепко держите рукоятку пилы в руке.

При работе с пилой избегайте перекоса, блокировки или заклинивания пильного диска – это приводит к возникновению эффекта отдачи. Эффект отдачи приводит к непроизвольному подъёму пилы вверх с большим усилием. Отдача является следствием неверной или ошибочной эксплуатации пилы и может стать причиной потери контроля над управлением пилой - это опасно для жизни и здоровья оператора.

Не используйте для работы повреждённые, искривленные и недостаточно заточенные пильные диски, а так же диски, изготовленные из быстрорежущей стали, абразивные и шлифовальные круги для работ по металлу и камню.

Для получения точного чистого реза, при распиловке древесины и фанеры, используйте пильные диски с большим количеством зубьев, для грубого реза можно использовать пильные диски с меньшим количеством зубьев.

Для распиловки заготовок из мягких цветных металлов, используйте специальные пильные диски.

Не пилите одновременно несколько заготовок.

Для прямого распила заготовки установите углы наклона режущего блока и поворота пильного стола в положение 0. Прижмите заготовку к параллельному упору (рис.1 поз.21) пильного стола (торцевание). Затем, включив пилу, дождитесь, пока диск наберёт максимальные обороты, и плавно опуская режущий блок, разрежьте заготовку за один распил.

Для распила заготовки под углом и/или под наклоном предварительно установите требуемый угол наклона режущего блока и/или угол поворота пильного стола. С помощью фиксирующих рукояток надёжно закрепите режущий блок и поворотный пильный стол в требуемом положении. Прижмите заготовку к параллельному упору. Затем, включив пилу, дождитесь, пока диск наберёт максимальные обороты, и плавно опуская режущий блок, разрежьте заготовку за один распил.

Конструкция пилы позволяет осуществлять комбинированный распил обрабатываемой заготовки, сочетающий в себе возможность одновременной установки необходимых углов поворота пильного стола и наклона режущего блока.

Во время работы для эффективного отвода пыли из зоны пиления подключите пылесос или установите штатный пылесборник (рис.1 поз.8) на патрубок. Необходимо соблюдать особую осторожность прорезая пазы.



Внимание! Образующаяся пыль во время пиления некоторых видов материалов может быть токсична. При работе с данными материалами работайте в хорошо проветриваемом помещении и обязательно используйте средства индивидуальной защиты органов дыхания.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ



Внимание! Запрещается начинать работу пилой, не ознакомившись с требованиями по технике безопасности, указанными в данном руководстве.

Предупреждение: при обнаружении усиленного искрения в щеточном узле и быстром износе щеток, необходимо прекратить работу и обратиться в сервисный центр для диагностики причины. В противном случае, дальнейшая работа может привести к поломке инструмента.

Продолжительность срока службы пилы и её безотказная работа зависит от правильного обслуживания, своевременного устранения неисправностей, тщательной подготовке к работе, соблюдения правил хранения.



Внимание! После отключения пильный диск по инерции продолжает вращаться. Кроме того, во время работы он сильно нагревается. НЕ ПРИКАСАЙТЕСЬ к нему до полной остановки и остывания.

Комплексное полное техническое обслуживание и ремонт в объёме, превышающем перечисленные данным руководством операции, должны производиться квалифицированным персоналом в специализированных сервисных центрах.

СРОК СЛУЖБЫ, ХРАНЕНИЕ И УТИЛИЗАЦИЯ

1. Срок службы пилы - 3 года. Указанный срок службы действителен при соблюдении потребителем требований настоящего руководства.

2. До начала эксплуатации пила должна храниться в упаковке завода-изготовителя при температуре окружающей среды от -10 до +40° С и относительной влажности воздуха не более 80 %.

Для очистки загрязненной поверхности инструмента следует использовать сжатый воздух и мягкую салфетку, смоченную водой с мыльным раствором. Запрещено использовать растворитель или любые другие похожие химические средства.

Оптимальным местом для хранения неиспользуемого инструмента является сухое помещение с температурным режимом от +5 до +25° С, в недоступном для детей месте, вдали от воздействия прямых солнечных лучей и источников повышенного излучения тепла или холода.

3. Для облегчения транспортировки пилу следует сложить в транспортировочное состояние. Для этого следует полностью опустить режущий блок пилы и зафиксировать его в нижнем положении с помощью штифта (рис.1 поз.25). Закрепите поворотное основание с помощью винта-фиксатора (рис.1 поз.34).

4. Данный инструмент нельзя утилизировать вместе с обычными бытовыми отходами.

При полной выработке ресурса пилы необходимо её утилизировать с соблюде-

нием всех норм и правил. Для этого необходимо обратиться в специализированную компанию, которая, соблюдая все законодательные требования, занимается профессиональной утилизацией электрооборудования.

ГАРАНТИЯ ИЗГОТОВИТЕЛЯ (ПОСТАВЩИКА)

Правовой основой настоящих гарантийных обязательств является действующее законодательство Российской Федерации, в частности Федеральный Закон РФ «О защите прав потребителей» и Гражданский Кодекс РФ часть 2 статьи 451-491. Условия и ситуации, не оговоренные в настоящих гарантийных обязательствах, разрешаются в соответствии с вышеуказанными законами.

1. Гарантийный срок эксплуатации пилы – 12 календарных месяцев со дня продажи.

2. В случае выхода пилы из строя в течение гарантийного срока эксплуатации по вине изготовителя, владелец имеет право на бесплатный гарантийный ремонт, при соблюдении следующих условий: отсутствие механических повреждений; отсутствие признаков нарушения требований руководства по эксплуатации; наличие в руководстве по эксплуатации отметки Продавца о продаже и подписи Покупателя; соответствие серийного номера пилы серийному номеру в гарантийном талоне; отсутствие следов некачественного ремонта. При отсутствии у Вас правильно заполненного гарантийного талона, мы будем вынуждены отклонить Ваши претензии.

Удовлетворение претензий потребителя с недостатками по вине изготовителя производится в соответствии с законом РФ «О защите прав потребителей».

Центральная сервисная служба: **+7(495)972-94-59**.

Адрес ближайшего к Вам сервисного центра можно найти на нашем сайте:

redbo.ru (либо отсканировав QR-код в гарантийном талоне)

3. Безвозмездный ремонт, или замена пилы в течение гарантийного срока эксплуатации производится при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации, технического обслуживания, хранения и транспортировки.

4. При обнаружении Покупателем каких-либо неисправностей пилы, в течение срока, указанного в п.1 Гарантии изготовителя (поставщика), он должен проинформировать об этом Продавца и предоставить инструмент Продавцу для проверки. Максимальный срок проверки – в соответствии с законом РФ «О защите прав потребителей». В случае обоснованности претензий, Продавец обязуется за свой счёт осуществить ремонт пилы или её замену. Транспортировка пилы для экспертизы, гарантийного ремонта или замены производится за счёт Покупателя.

5. В том случае, если неисправность пилы вызвана нарушением условий её эксплуатации, Продавец с согласия Покупателя вправе осуществить ремонт за отдельную плату.

6. На Продавца не могут быть возложены иные, не предусмотренные настоящим руководством, обязательства.

7. Гарантия не распространяется на: любые поломки, связанные с форс-мажорными

обстоятельствами; в случае вскрытия (попытки вскрытия), ремонта инструмента самим пользователем или не уполномоченными на это лицами; при использовании принадлежностей, не предусмотренных заводом изготовителем; если у инструмента забиты вентиляционные каналы пылью или стружкой; в случае наличия внутри инструмента инородных предметов; в случае обнаружения следов заклинивания и перегрузки электродвигателя (например, одновременное перегорание обмоток якоря и статора); в случае внешних механических повреждений, возникших по вине владельца; в случае нарушения требований и правил руководства по эксплуатации; в случае повреждения пилы вследствие неправильной транспортировки и хранения; в случае использования инструмента не по назначению, например, при использовании бытового инструмента в производственных или иных целях, связанных с извлечением прибыли.

Пила принимается в гарантийный ремонт в чистом виде.

Нормальный износ: пила, так же, как и все электрические устройства, нуждается в должном техническом обслуживании. Гарантией не покрывается ремонт, потребность в котором возникает вследствие нормального износа, сокращающего срок службы таких частей инструмента, как присоединительные контакты, провода, щётки и т.п.; естественный износ (полная выработка ресурса); оборудование и его части, выход из строя которых стал следствием неправильной установки, несанкционированной модификации, неправильного применения, нарушение правил обслуживания или хранения; неисправности, возникшие в результате перегрузки пилы, повлекшие выход из строя электродвигателя или других узлов и деталей. К безусловным признакам перегрузки инструмента относятся: появление цвета побежалости, деформация или оплавление деталей и узлов пилы, потемнение или обугливание изоляции проводов электродвигателя под действием высокой температуры.

ИНСТРУКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

(Общие меры безопасности при работе с электроинструментом)



Внимание! Прочтите все предупреждения и указания мер безопасности и все инструкции. Невыполнение предупреждений и инструкций может привести к поражению электрическим током, пожару или другим повреждениям.

Сохраните все предупреждения и инструкции, для того, чтобы можно было обращаться к ним в дальнейшем. Употребляемый в инструкции термин «электрическая машина» используется в ГОСТах 60745-1-2011 и 60745-2-5-2014 для обозначения Вашей машины с электрическим приводом, работающей от сети.

1.1 Безопасность рабочего места

Содержите рабочее место в чистоте и обеспечьте хорошее освещение. Беспорядок на рабочем месте и недостаток освещения могут быть причиной несчастного случая.

Не работайте электроинструментом во взрывоопасной среде, в которой имеются огнеопасные (легковоспламеняющиеся) жидкости, газы, частицы горячих веществ в виде пыли. При работе электроинструментом могут возникнуть искры, что при наличии пыли, испарений, газов может привести к воспламенению и задымлению.

Не допускайте при работе электроинструментом присутствия детей и посторонних лиц. Отвлечение внимания в процессе работы может быть причиной потери Вашего контроля над электроинструментом.

1.2 Электробезопасность

Штепсельная вилка электроинструмента всегда должна подключаться к соответствующей розетке, это снижает риск поражения электрическим током.

Никогда не вносите изменения в конструкцию вилки. Вилки оригинальной конструкции и соответствующие розетки уменьшают риск поражения электрическим током. Не используйте адаптеры для штепсельных вилок, которые имеют заземляющий контакт.

Избегайте контакта с заземленными поверхностями, такими как трубы, радиаторы, плиты, холодильники и т.п. Это повышает риск поражения электрическим током.

Запрещается работать электроинструментом в условиях, не защищенных от дождя, во влажных и сырых помещениях. Попадание воды внутрь электроинструмента повышает риск поражения электрическим током.

Не используйте кабель питания в целях, для которых он не предназначен. Никогда не используйте кабель для переноски электроинструмента, подтягивания электроинструмента к себе, или для выключения электроинструмента рыв-

ком за кабель питания. Оберегайте кабель питания от нагревания, нефтепродуктов, острых кромок или движущихся частей электроинструмента. Поврежденный или спутанный кабель питания увеличивает опасность повреждения электрическими током.

При работе на открытом воздухе, используйте удлинительные кабели, предназначенные для наружных работ, это снизит опасность поражения электрическим током.

Если нельзя избежать работы электроинструмента на участке с повышенной влажностью, используйте устройство защитного отключения (УЗО). Использование УЗО снижает риск поражения электрическим током.

Предупреждение: Никогда не прикасайтесь к открытым металлическим поверхностям редуктора, защитного кожуха и т.д., так как на металлические поверхности воздействуют электромагнитные волны и касание к ним может привести к травме или к несчастному случаю.

1.3 Личная безопасность

Будьте бдительны! Следите за тем, что Вы делаете, и при работе электроинструментом руководствуйтесь здравым смыслом. Не используйте инструмент, если Вы устали или находитесь под воздействием наркотических средств, алкоголя или лекарств. Ослабление внимания при работе с электроинструментом может привести к серьезной травме.

При работе с электроинструментом необходимо использовать средства индивидуальной защиты. Всегда надевайте защитные очки. Средства индивидуальной защиты, такие как пылезащитная маска, нескользящая защитная обувь, каска или прочный головной убор, средства защиты органов слуха, которые используются в соответствующих условиях, уменьшают вероятность получения травм.

Не допускайте случайного включения электроинструмента. Перед включением штепсельной вилки в розетку убедитесь, что выключатель/выключатель находится в положении «выключено». При переноске электроинструмента следует убирать пальцы с выключателя/выключателя, это снизит вероятность случайного включения. Блокируйте клавишу выключателя перед подключением к сети.

Перед включением, необходимо убрать из вращающихся частей электроинструмента все дополнительные ключи и приспособления. Ключ, оставленный во вращающейся части электроинструмента, может быть причиной серьезных травм.

Не прилагайте избыточных усилий, занимайте устойчивое положение и всегда сохраняйте равновесие. Это позволяет лучше контролировать электроинструмент в непредвиденных ситуациях.

Носите соответствующую одежду. Не надевайте свободную одежду или украшения. Держите волосы, одежду и перчатки вдали от движущихся деталей. Свободная одежда, украшения или длинные волосы могут быть захвачены подвижными частями электроинструмента, что может стать причиной серьезных травм.

При наличии устройств для сбора пыли убедитесь, что они подсоединены и правильно используются. Использование таких устройств снижает концентрацию

пыли на рабочем месте.

Всегда будьте осторожны, не игнорируйте принципы безопасной работы с электроинструментом из-за знаний и опыта, полученных вследствие частого пользования электроинструментом. Любое неосторожное действие может привести к серьезным травмам.

Предупреждение: Во время работы электроинструмент может создавать электромагнитное поле. При определенных обстоятельствах такое поле может создавать помехи активным или пассивным медицинским имплантам. Чтобы снизить риск серьезной или смертельной травмы, перед использованием электроинструмента рекомендуем людям с медицинскими имплантами проконсультироваться с врачом и изготовителем медицинского импланта.

1.4 Использование и обслуживание электроинструмента

Предупреждение: Электроинструмент не предназначен для использования лицами (включая детей) с недостаточными (пониженными) психофизическими, сенсорными или умственными способностями или при отсутствии у них жизненного опыта или знаний, если они не находятся под присмотром или не проинструктированы об использовании электроинструмента лицом, ответственным за их безопасность. Дети должны находиться под присмотром для недопущения игр с электроинструментом.

Не перегружайте электроинструмент. Правильно используйте, согласно назначению. Используйте электроинструмент только для работ, для которых он предназначен, это будет безопаснее и даст лучшие результаты.

Не работайте электроинструментом с неисправным выключателем/выключателем. Электроинструмент, включение/выключение которого не может контролироваться, представляет опасность и должен быть немедленно отремонтирован.

Извлекайте штепсельную вилку из розетки перед проведением регулировочных работ, замены принадлежностей, а также при хранении электроинструмента. Это снижает риск случайного включения электроинструмента.

Не допускайте детей и посторонних лиц в зону работы с электроинструментом. Храните неиспользуемый электроинструмент в недоступном для детей месте и не разрешайте лицам, которые не ознакомились с электроинструментом или руководством по эксплуатации, использовать электроинструмент. Электроинструмент опасен в руках неподготовленных пользователей как для него самого, так и для окружающих.

Содержите электроинструмент в исправном состоянии. Прежде чем использовать электроинструмент, проверьте все детали, которые могут быть повреждены, а также любые неисправности, которые могут вывести электроинструмент из строя. Проверьте машину на предмет правильности соединения и закрепления движущихся частей, поломки деталей и иных несоответствий, которые могут повлиять на работу. Неисправный электроинструмент необходимо отремонтировать перед использованием. Важно помнить, что многие несчастные случаи возникают из-за плохого состояния электроинструмента. Контролируйте

легкость хода движущихся деталей. В случае поломки детали должны быть заменены сервисной службой.

Обеспечьте должное состояние режущего инструмента. Режущие инструменты должны содержаться в чистоте и быть хорошо заточенными. Правильно установленные режущие инструменты с острыми режущими кромками уменьшают возможность заклинивания и облегчают управление электроинструментом.

Используйте электроинструмент вместе с насадками, принадлежностями и т.п. в соответствии с инструкциями, принимая во внимание условия работы и выполняемые работы. Использование электроинструмента для операций, для которых он не предназначен, может привести к опасной ситуации. Используйте рекомендации при работе для данного типа электроинструмента с учетом условий эксплуатации и выполняемой работы.

Удерживайте электроинструмент за изолированные поверхности захвата, так как рабочий инструмент при выполнении операции может прикоснуться к скрытой проводке или кабелю электроинструмента. При прикосновении рабочего инструмента к находящемуся под напряжением проводу доступные металлические части электроинструмента могут попасть под напряжение и вызвать поражение пользователя электрическим током.

Поддерживайте рукоятки и поверхности захвата сухими, чистыми и свободными от масла и смазки. Скользкие рукоятки и поверхности захвата препятствуют безопасному обращению с электроинструментом и управлению им в неожиданных ситуациях.

Обратите внимание, что при работе с электроинструментом необходимо правильно держать вспомогательную рукоятку (если она имеется); выполнение этого требования облегчает управление электроинструментом. Таким образом, правильное удержание электроинструмента может снизить риск несчастных случаев или травм.

Ваша электрическая машина должна обслуживаться квалифицированным персоналом, использующим только оригинальные запасные части. Это обеспечит безопасность машины.

ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ ПИЛЫ

Неисправность	Вероятная причина	Способ устранения
Пила не запускается	Нет напряжения в сети	Проверить напряжение в сети
	Полный износ щеток	Заменить щетки
	Неисправен выключатель, двигатель	Обратиться в Сервисный центр для ремонта или замены
	Заклинивание диска или механизма	Обратиться в Сервисный центр для ремонта
Двигатель не развивает полных оборотов	Низкое напряжение сети	Проверить напряжение сети
	Износ щеток	Заменить щетки
	Неисправен выключатель	Обратиться в Сервисный центр для ремонта или замены
	Короткое замыкание или обрыв обмотки двигателя	Обратиться в Сервисный центр для ремонта
Пила остановилась при работе	Пропало напряжение	Проверить напряжение в сети
	Заклинивание диска в пропилах	Устранить зажатие диска
	Диск проворачивается на валу	Затяните крепление пильного диска
Повышенная вибрация, люфт пильного диска	Пильный диск разбалансирован	Замените пильный диск
	Пильный диск изношен	Замените пильный диск
	Пильный диск плохо закреплен	Затяните крепление пильного диска
Результат пиления неудовлетворительный	Пильный диск затуплен или поврежден	Замените пильный диск
	Диск не верно закреплен (проворачивается на валу)	Затяните крепление пильного диска
	Тип пильного диска не соответствует выполняемой операции	Установите соответствующий пильный диск
Пильный диск заклинивает в пропилах, прогорели стенки пропила	Неправильная эксплуатация	См. рекомендации по эксплуатации
	Пильный диск затуплен	Замените пильный диск
	Тип пильного диска не соответствует выполняемой операции	Установите соответствующий пильный диск
Пила перегревается	Интенсивный режим работы, быстрая подача пилы, большая толщина заготовки	Изменить режим работы, снизить скорость подачи
	Высокая температура окружающего воздуха, слабая вентиляция, засорены вентиляционные отверстия	Принять меры к снижению температуры, улучшению вентиляции. Очистить вентиляционные отверстия

Гарантийный талон



Модель изделия

Наименование торговой организации

Дата продажи

Ф.И.О. и подпись продавца

Серийный номер

Печать торговой организации

Подпись покупателя

Изделие получено в технически исправном состоянии, без механических повреждений и в полной комплектности. Инструкция по эксплуатации на русском языке получена. Работоспособность изделия проверена в моем присутствии, претензий по качеству не имею.

Наименование сервисного центра, М.П.

Дата приема изделия в ремонт

Дата выдачи

Наименование и серийный номер изделия

Подпись исполнителя

Подпись владельца

Наименование сервисного центра, М.П.

Дата приема изделия в ремонт

Дата выдачи

Наименование и серийный номер изделия

Подпись исполнителя

Подпись владельца

Наименование сервисного центра, М.П.

Дата приема изделия в ремонт

Дата выдачи

Наименование и серийный номер изделия

Подпись исполнителя

Подпись владельца



redbo.ru

